

Руководство по эксплуатации

Преобразователь дифференциального
давления с металлической
измерительной мембраной

VEGADIF 85

Протокол Modbus и Levelmaster



Document ID: 53571



VEGA

Содержание

1	О данном документе.....	4
1.1	Функция	4
1.2	Целевая группа.....	4
1.3	Используемые символы.....	4
2	В целях безопасности.....	5
2.1	Требования к персоналу	5
2.2	Надлежащее применение	5
2.3	Предупреждение о неправильном применении	5
2.4	Общие указания по безопасности	5
2.5	Соответствие ЕС	6
2.6	Допустимые условия процесса	6
2.7	Рекомендации NAMUR	6
2.8	Экологическая безопасность.....	6
3	Описание изделия	8
3.1	Структура	8
3.2	Принцип работы	9
3.3	Дополнительная процедура очистки	12
3.4	Упаковка, транспортировка и хранение.....	12
3.5	Принадлежности и запасные части.....	13
4	Монтаж	15
4.1	Общие указания.....	15
4.2	Указания для применения на кислороде	17
4.3	Указания по монтажу и подключению	18
4.4	Схема установки для измерения уровня.....	21
4.5	Схема установки для измерения расхода.....	24
4.6	Схема установки для измерения дифференциального давления.....	25
4.7	Схема установки для измерения плотности	28
4.8	Схема установки для измерения межфазного уровня.....	28
4.9	Выносной корпус.....	29
5	Подключение к источнику питания и шинной системе	31
5.1	Подготовка к подключению.....	31
5.2	Подключение.....	32
5.3	Схема подключения.....	34
5.4	Выносной корпус при исполнении IP 68 (25 bar).....	35
5.5	Фаза включения.....	37
6	Начальная установка датчика с помощью модуля индикации и настройки	38
6.1	Установка модуля индикации и настройки	38
6.2	Система настройки	39
6.3	Индикация измеренного значения	40
6.4	Параметрирование - Быстрая начальная установка.....	41
6.5	Параметрирование - Расширенная настройка	41
7	Начальная установка датчика и интерфейса Modbus посредством PACTware.....	58
7.1	Подключение ПК.....	58
7.2	Параметрирование	59
7.3	Установка адреса устройства	60
7.4	Сохранение данных параметрирования	61

8	Пуск измерительной установки в эксплуатацию	62
8.1	Измерение уровня	62
8.2	Измерение расхода.....	64
9	Диагностика, управление имуществом (Asset Management) и сервис.....	67
9.1	Содержание в исправности	67
9.2	Память диагностики.....	67
9.3	Функция управления имуществом (Asset Management).....	68
9.4	Устранение неисправностей	71
9.5	Замена рабочего узла у исполнения IP 68 (25 bar)	72
9.6	Замена блока электроники	73
9.7	Обновление ПО	73
9.8	Действия при необходимости ремонта	74
10	Демонтаж.....	75
10.1	Порядок демонтажа.....	75
10.2	Утилизация	75
11	Приложение	76
11.1	Технические данные	76
11.2	Основы Modbus	86
11.3	Регистры Modbus	88
11.4	Команды Modbus RTU.....	90
11.5	Команды Levelmaster	93
11.6	Конфигурация типичного хоста Modbus.....	96
11.7	Расчет суммарной погрешности	100
11.8	Расчет суммарной погрешности - практический пример.....	101
11.9	Размеры, исполнения узла присоединения к процессу.....	102
11.10	Защита прав на интеллектуальную собственность.....	105
11.11	Товарный знак	105

Указания по безопасности для Ex-зон



Для Ex-применений следует соблюдать специальные указания по безопасности, которые прилагаются к каждому устройству в Ex-исполнении и являются составной частью данного руководства по эксплуатации.

Редакция:2018-05-02

1 О данном документе

1.1 Функция

Данное руководство содержит необходимую информацию для монтажа, подключения и начальной установки устройства, а также важные указания по обслуживанию, устранению неисправностей, замены частей и безопасности пользователя. Перед пуском устройства в эксплуатацию прочитайте руководство по эксплуатации и храните его поблизости от устройства как составную часть устройства, доступную в любой момент.

1.2 Целевая группа

Данное руководство по эксплуатации предназначено для обученного персонала. При работе персонал должен иметь и исполнять изложенные здесь инструкции.

1.3 Используемые символы



ID документа

Этот символ на титульном листе данного руководства обозначает идентификационный номер документа. Данный документ можно загрузить посредством ввода ID документа на www.vega.com.



Информация, указания, рекомендации

Символ обозначает дополнительную полезную информацию.



Осторожно: Несоблюдение данной инструкции может привести к неисправности или сбою в работе.



Предупреждение: Несоблюдение данной инструкции может нанести вред персоналу и/или привести к повреждению прибора.



Опасно: Несоблюдение данной инструкции может привести к серьезному травмированию персонала и/или разрушению прибора.



Применения Ex

Символ обозначает специальные инструкции для применений во взрывоопасных зонах.



Список

Ненумерованный список не подразумевает определенного порядка действий.



Действие

Стрелка обозначает отдельное действие.



Порядок действий

Нумерованный список подразумевает определенный порядок действий.



Утилизация батарей

Этот символ обозначает особые указания по утилизации батарей и аккумуляторов.

2 В целях безопасности

2.1 Требования к персоналу

Все описанные в данной документации действия и процедуры должны выполняться только обученным персоналом, допущенным к работе с прибором.

При работе на устройстве и с устройством необходимо всегда носить требуемые средства индивидуальной защиты.

2.2 Надлежащее применение

Преобразователь дифференциального давления VEGADIF 85 предназначен для измерения расхода, уровня, дифференциального давления, плотности и межфазного уровня. Область применения см. в гл. "Описание".

Эксплуатационная безопасность устройства обеспечивается только при надлежащем применении в соответствии с данными, приведенными в руководстве по эксплуатации и дополнительных инструкциях.

2.3 Предупреждение о неправильном применении

Не соответствующее требованиям или назначению использование этого изделия может привести к связанным с применением опасностям, например, к переполнению емкости из-за неправильного монтажа или настройки, вследствие чего может быть нанесен ущерб персоналу, оборудованию или окружающей среде, а также защитным свойствам прибора.

2.4 Общие указания по безопасности

Устройство соответствует современному уровню техники с учетом общепринятых требований и норм. Устройство разрешается эксплуатировать только в исправном и технически безопасном состоянии. Ответственность за безаварийную эксплуатацию лежит на лице, эксплуатирующем устройство. При применении в агрессивных или коррозионных средах, где сбой устройства может привести к опасности, лицо, эксплуатирующее устройство, должно соответствующими мерами убедиться в правильной работе устройства.

Лицо, эксплуатирующее устройство, также несет ответственность за соответствие техники безопасности действующим и вновь устанавливаемым нормам в течение всего срока эксплуатации.

При эксплуатации необходимо соблюдать изложенные в данном руководстве указания по безопасности, действующие требования к монтажу электрооборудования, а также нормы и условия техники безопасности.

Для обеспечения безопасности и соблюдения гарантийных обязательств, любое вмешательство, помимо мер, описанных в

данном руководстве, может осуществляться только персоналом, уполномоченным изготовителем. Самовольные переделки или изменения категорически запрещены. Из соображений безопасности, могут применяться только указанные производителем принадлежности.

Для исключения опасностей, следует соблюдать нанесенные на устройство маркировки и указания по безопасности, сверяясь относительно их значения с этим руководством по эксплуатации.

2.5 Соответствие ЕС

Устройство исполняет требования, установленные соответствующими директивами ЕС. Знаком CE мы подтверждаем соответствие устройства этим директивам.

Декларация соответствия ЕС доступна на нашей домашней странице www.vega.com/downloads.

2.6 Допустимые условия процесса

Устройство может эксплуатироваться только в пределах допустимых условий процесса. Эксплуатация при условиях вне определенных предельных значений представляет риск безопасности. Соответствующие предельные значения температуры и давления процесса см. в гл. "*Технические данные*".

Допустимое давление процесса "MWP" (Maximum Working Pressure, максимальное рабочее давление) дополнительно указано на типовом шильдике, см. гл. "*Комплектность*".

2.7 Рекомендации NAMUR

Объединение NAMUR представляет интересы автоматизации промышленных технологических процессов в Германии. Выпущенные Рекомендации NAMUR действуют как стандарты в сфере промышленного приборного обеспечения.

Устройство выполняет требования следующих Рекомендаций NAMUR:

- NE 21 – Электромагнитная совместимость оборудования
- NE 53 – Совместимость промышленных приборов и компонентов индикации/настройки
- NE 107 - Самоконтроль и диагностика промышленных устройств

Дополнительные сведения см. на www.namur.de.

2.8 Экологическая безопасность

Защита окружающей среды является одной из наших важнейших задач. Принятая на нашем предприятии система экологического контроля сертифицирована в соответствии с DIN EN ISO 14001 и обеспечивает постоянное совершенствование комплекса мер по защите окружающей среды.

Защите окружающей среды будет способствовать соблюдение рекомендаций, изложенных в следующих разделах данного руководства:

- Глава "Упаковка, транспортировка и хранение"
- Глава "Утилизация"

3 Описание изделия

3.1 Структура

Типовой шильдик

Типовой шильдик содержит важные данные для идентификации и применения прибора:



Рис. 1: Данные на типовом шильдике (пример)

- 1 Тип устройства
- 2 Код изделия
- 3 Поле для сертификационных данных
- 4 Питание и сигнальный выход электроники
- 5 Диапазон измерения
- 6 Степень защиты
- 7 Допустимое давление процесса
- 8 Материал контактирующих деталей
- 9 Серийный номер устройства
- 10 Матричный код для приложения VEGA Tools
- 11 Указание по соблюдению документации устройства

Поиск устройства по серийному номеру

Типовой шильдик содержит серийный номер прибора. По серийному номеру на нашей домашней странице можно найти следующие данные для прибора:

- Код изделия (HTML)
- Дата отгрузки с завода (HTML)
- Особенности устройства в соответствии с заказом (HTML)
- Руководство по эксплуатации и руководство по быстрой начальной установке в редакции на момент поставки прибора (PDF)
- Данные датчика в соответствии с заказом - для замены электроники (XML)
- Протокол испытаний (PDF) - опция

Для этого на нашей странице "www.vega.com", в разделе "*Gerätesuche (Поиск устройства)*". введите серийный номер.

Эти данные также можно найти через смартфон:

- Загрузить приложение VEGA Tools из "Apple App Store" или "Google Play Store".
- Сканировать матричный код с шильдика устройства или
- Вручную ввести серийный номер в приложение

Сфера действия данного руководства по эксплуатации

Данное руководство по эксплуатации действует для следующих исполнений устройства:

- Аппаратное обеспечение 1.0.0 и выше
- Программное обеспечение 1.3.2 и выше



Примечание:

Аппаратную версию и версию ПО устройства можно найти:

- На типовом шильдике блока электроники
- В операционном меню "Инфо"

Комплект поставки

Комплект поставки включает:

- Преобразователь давления
- Документация
 - Руководство по быстрой начальной установке VEGADIF 85
 - Протокол проверки характеристики
 - Инструкции для дополнительного оснащения прибора
 - "Указания по безопасности" (для Ex-исполнений)
 - При необходимости, прочая документация



Примечание:

В руководстве по эксплуатации описываются также особенности устройства, которые могут быть выбраны как опции.

Поставляемое исполнение исходит из спецификации заказа.

3.2 Принцип работы

Область применения

Преобразователь дифференциального давления VEGADIF 85 применяется для измерения на жидкостях, газах и парах. Область применения включает измерение уровня в емкостях под давлением, измерение расхода в комбинации с датчиком активного давления, контроль давления на фильтрах и насосах, а также измерение плотности и уровня раздела фаз.

Измерение уровня

VEGADIF 85 применяется для измерения уровня в закрытых емкостях под давлением. Статическое давление при этом компенсируется через измерение дифференциального давления.

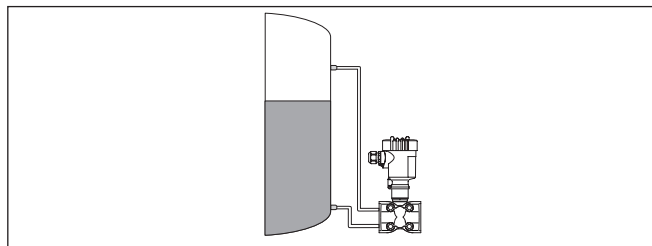


Рис. 2: Измерение уровня с помощью VEGADIF 85 в емкости под давлением

Измерение расхода

Измерение расхода осуществляется посредством сужающего устройства, например измерительной диафрагмы или трубки Пито. VEGADIF 85 определяет возникающий перепад давления и пересчитывает измеренное значение в значение расхода.

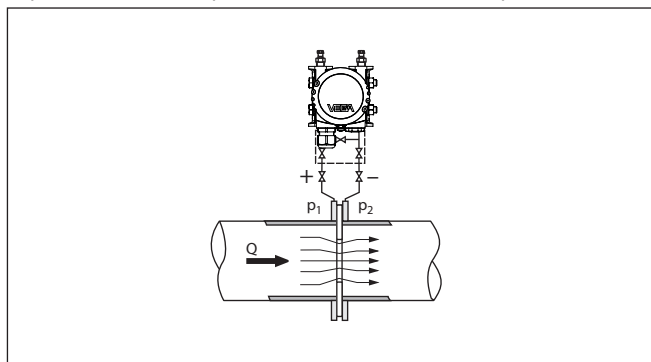


Рис. 3: Измерение расхода посредством VEGADIF 85 и измерительной диафрагмы, Q = расход, Δp = дифференциальное давление, $\Delta p = p_1 - p_2$

Измерение дифференциального давления

Давления в двух трубопроводах принимаются через линии динамического давления. VEGADIF 85 определяет дифференциальное давление.

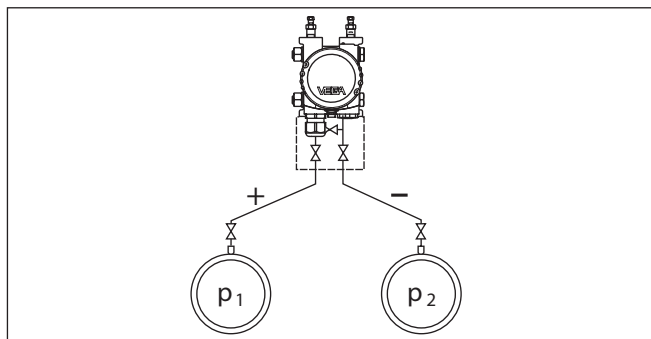


Рис. 4: Измерение дифференциального давления в трубопроводах с помощью VEGADIF 85, дифференциальное давление $\Delta p = p_1 - p_2$

Измерение плотности

В емкости с переменным уровнем и однородным распределением плотности можно измерить плотность посредством преобразователя дифференциального давления. Подключение к емкости осуществляется через изолирующие диафрагмы на двух точках измерения.

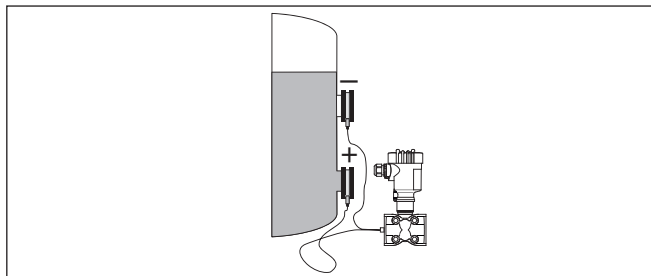


Рис. 5: Измерение плотности с VEGADIF 85

Измерение межфазного уровня

В емкости с переменным уровнем можно измерить уровень раздела фаз посредством преобразователя дифференциального давления. Подключение к емкости осуществляется через изолирующие диафрагмы на двух точках измерения.

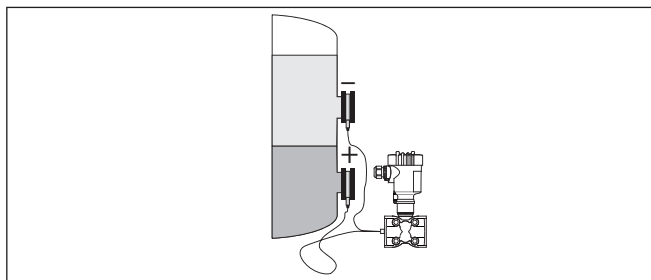


Рис. 6: Измерение межфазного уровня посредством VEGADIF 85

Принцип действия

В качестве чувствительного элемента применяется металлическая ячейка. Давления процесса передаются через разделительные мембраны и заполняющее масло на пьезорезистивный чувствительный элемент (мост для измерения сопротивлений в полупроводниковой технологии).

Разность приложенных давлений изменяет напряжение на мосте. Это изменение измеряется, и исходя из него формируется соответствующий выходной сигнал.

От повреждения при превышении измерительных пределов чувствительный элемент защищен предохранительной системой.

Дополнительно измеряется температура измерительной ячейки и статическое давление на стороне низкого давления. Измерительные сигналы обрабатываются и выдаются как дополнительные выходные сигналы.

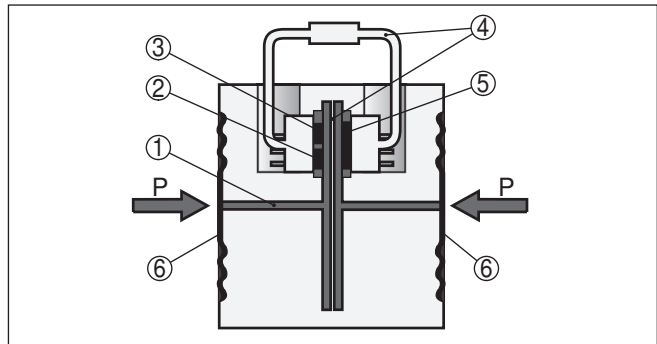


Рис. 7: Конструкция металлической измерительной ячейки

- 1 Заполняющая жидкость
- 2 Датчик температуры
- 3 Датчик абсолютного давления для статического давления
- 4 Предохранительная система
- 5 Датчик дифференциального давления
- 6 Разделительная мембрана

3.3 Дополнительная процедура очистки

VEGADIF 85 поставляется также в исполнении "Без масла, жира и силикона". Такие устройства проходят специальную процедуру очистки для удаления масел, жиров и прочих нарушающих сцепление лака веществ.

Очистка производится на всех контактирующих с процессом деталях, а также на доступных снаружи поверхностях. Для сохранения степени чистоты сразу же после процедуры очистки производится упаковка в пластиковую пленку. Степень чистоты сохраняется, пока устройство находится в невскрытой оригинальной упаковке.



Осторожно!

VEGADIF 85 в этом исполнении не может применяться на кислороде. Для этого устройства имеют специальное исполнение "Без масла и жира - для применений на кислороде".

3.4 Упаковка, транспортировка и хранение

Упаковка

Прибор поставляется в упаковке, обеспечивающей его защиту во время транспортировки. Соответствие упаковки обычным транспортным требованиям проверено согласно ISO 4180.

Упаковка прибора в стандартном исполнении состоит из экологически чистого и поддающегося переработке картона. Для упаковки приборов в специальном исполнении также применяются пенополиэтилен и полиэтиленовая пленка, которые можно утилизировать на специальных перерабатывающих предприятиях.

**Осторожно!**

Приборы для применения на кислороде запаены в полиэтиленовую пленку и снабжены наклейкой с предупреждением "Oxygen! Use no Oil" ("Кислород! Не использовать масло!"). Эту пленку разрешается удалять только непосредственно перед монтажом прибора! См. указания в гл. "Монтаж".

Транспортировка

Транспортировка должна выполняться в соответствии с указаниями на транспортной упаковке. Несоблюдение таких указаний может привести к повреждению прибора.

Осмотр после транспортировки

При получении доставленное оборудование должно быть незамедлительно проверено в отношении комплектности и отсутствия транспортных повреждений. Установленные транспортные повреждения и скрытые недостатки должны быть оформлены в соответствующем порядке.

Хранение

До монтажа упаковки должны храниться в закрытом виде и с учетом имеющейся маркировки складирования и хранения.

Если нет иных указаний, необходимо соблюдать следующие условия хранения:

- Не хранить на открытом воздухе
- Хранить в сухом месте при отсутствии пыли
- Не подвергать воздействию агрессивных сред
- Защитить от солнечных лучей
- Избегать механических ударов

Температура хранения и транспортировки

- Температура хранения и транспортировки: см. "Приложение - Технические данные - Условия окружающей среды"
- Относительная влажность воздуха 20 ... 85 %

Подъем и переноска

При весе устройств свыше 18 кг (39.68 lbs), для подъема и переноски следует применять предназначенные и разрешенные для этого приспособления.

3.5 Принадлежности и запасные части**PLICSCOM**

Модуль индикации и настройки PLICSCOM предназначен для индикации измеренных значений, настройки и диагностики датчика. Модуль может быть установлен в датчике или во внешнем блоке индикации и настройки и удален из него в любое время.

Встроенный модуль Bluetooth (опция) обеспечивает возможность настройки через стандартные настроечные устройства:

- Смартфон/планшет (iOS или Android)
- ПК/ноутбук с адаптером Bluetooth-USB (ОС Windows)

Дальнейшую информацию см. в Руководстве по эксплуатации "Модуль индикации и настройки PLICSCOM" (Идент. номер документа 36433).

VEGACONNECT

Интерфейсный адаптер VEGACONNECT предназначен для подключения приборов к интерфейсу USB персонального компьютера. Для параметрирования необходимо программное обеспечение для настройки PACTware и VEGA-DTM.

Дальнейшую информацию см. в Руководстве по эксплуатации "*Интерфейсный адаптер VEGACONNECT*" (Идент. номер документа 32628).

Адаптер VEGADIS

Адаптер для VEGADIS является запасной частью для датчиков с двухкамерным корпусом. Адаптер предназначен для подключения выносного блока индикации VEGADIS 81 через разъем M12 x 1 на корпусе датчика.

Подробную информацию см. в Инструкции "*Адаптер для VEGADIS*" (Идент. номер документа 45250).

Защитный колпак

Защитный колпак предохраняет корпус датчика от загрязнения и сильного нагрева из-за солнечных лучей.

Подробную информацию см. в Инструкции "*Защитный колпак*" (Идент. номер документа 34296).

Монтажные принадлежности

Подходящие монтажные принадлежности для VEGADIF 85 включают овальный фланцевый адаптер, вентильные блоки, а также монтажный кронштейн.

Дальнейшую информацию см. в Инструкции "*Монтажные принадлежности для преобразователей давления*" (Документ-ID 43478).

Изолирующая диафрагма

С изолирующими диафрагмами VEGADIF 85 может также применяться на агрессивных, высоковязких и горячих средах.

Дальнейшую информацию см. в Руководстве по эксплуатации "*Изолирующая диафрагма CSB или CSS*" (Документ-ID 54850 или 54851).

Блок электроники

Блок электроники VEGADIF 85 является запасной частью для преобразователей дифференциального давления VEGADIF 85. Исполнения блока электроники различаются по сигнальному выходу.

Дальнейшую информацию см. в Руководстве по эксплуатации "*Блок электроники VEGADIF 85*" (Идент. номер документа 53933).

Дополнительная электроника для Modbus

Дополнительная электроника является сменной частью следующих датчиков с выходом сигнала Modbus.

Дальнейшую информацию см. в Руководстве по эксплуатации "*Дополнительная электроника для Modbus*" (Идент. номер документа 41864).

4 Монтаж

4.1 Общие указания

Применимость при данных условиях процесса

До монтажа устройства должно быть установлено, что все части устройства, которые будут находиться в процессе, применимы для данных условий процесса.

К таким частям относятся:

- Активная измерительная часть
- Присоединение к процессу
- Уплотнение к процессу

Особо учитываемые условия процесса:

- Давление процесса
- Температура процесса
- Химические свойства среды
- Абразивные и механические воздействия

Данные по условиям процесса см. в гл. "Технические данные", а также на шильдике.

Пригодность для условий окружающей среды

Устройство применимо для нормальных и расширенных условий окружающей среды по IEC/EN 61010-1.

Защита от влажности

Для защиты устройства от проникновения влаги использовать следующие меры:

- Использовать подходящий кабель (см. гл. "Подключение к источнику питания")
- Туго затянуть кабельный ввод или штекерный разъем.
- При горизонтальном монтаже корпус следует повернуть, так чтобы кабельный ввод или штекерный разъем смотрел вниз.
- Соединительный кабель перед кабельным вводом или штекерным разъемом провести вниз.

Это необходимо, прежде всего, при монтаже на открытом воздухе, в помещениях с повышенной влажностью (например, где производится очистка) и на емкостях с охлаждением или подогревом.

Для соблюдения степени защиты устройства крышка устройства при эксплуатации должна быть закрыта и, соответственно, застопорена.

Убедитесь, что указанная в гл. "Технические данные" руководства по эксплуатации степень загрязнения подходит к имеющимся условиям окружающей среды.

Вентиляция

Вентиляция корпуса электроники осуществляется через фильтрующий элемент, расположенный рядом с кабельными вводами.

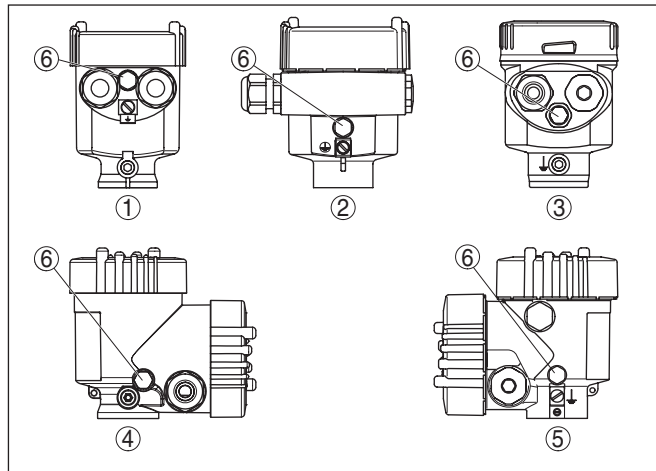


Рис. 8: Положение фильтрующего элемента у исполнений не-Ex, Ex ia и Exd ia

- 1 Пластик, нержавеющая сталь (точное литье), 1-камерный
- 2 Алюминий, 1-камерный
- 3 Нержавеющая сталь, 1-камерный (электрополир.)
- 4 Пластик, 2-камерный
- 5 Алюминий, нержавеющая сталь (точное литье), 2-камерный
- 6 Фильтрующий элемент



Информация:

При эксплуатации необходимо следить, чтобы на фильтрующем элементе не было загрязняющих отложений. Для очистки нельзя применять высокое давление.

Поворот корпуса

Для считывания показаний индикатора или для облегчения доступа корпус электроники можно повернуть на 330°. Упор не позволяет вращать корпус дальше.

Для поворота корпуса, в зависимости от исполнения, сначала нужно немного ослабить стопорный винт на шейке корпуса. Затем корпус можно повернуть в желаемое положение, после чего нужно снова затянуть стопорный винт.



Осторожно!

У приборов с резьбовым присоединением запрещается заворачивать резьбу, держась за корпус прибора! В противном случае может быть повреждена вращательная механика корпуса.

Датчик динамического давления

Датчик динамического давления рассчитывается исходя из определенных параметров трубопровода и условий применения. Поэтому перед монтажом на месте измерения необходимо проверить данные трубопровода и номер места измерения.

Указания по монтажу датчика динамического давления можно взять из DIN EN ISO 5167, а также из документации производителя датчика динамического давления.

Линии динамического давления

При прокладке линий динамического давления на открытом воздухе необходимо обеспечить защиту от замерзания, например путем установки параллельных обогревательных труб. Линии динамического давления прокладываются с монотонным уклоном не менее 10 %. Линии динамического давления для газов должны оставаться сухими, не должен собираться конденсат. Линии динамического давления для жидкостей должны быть полностью заполнены и освобождены от воздуха. При прокладке линий динамического давления следует руководствоваться соответствующими международными и национальными нормами.

Вентильные блоки

Вентильные блоки служат для первичного запираения при подключении к процессу, а также для выравнивания давления измерительных камер при пуске в эксплуатацию.

Имеются 3-х и 5-вентильные блоки, а также вентильные блоки с фланцевым присоединением с одной или двух сторон (см. гл. "Указания по монтажу и подключению").

Вибрации

В случае сильных вибраций на месте применения, рекомендуется использовать датчик с выносным корпусом, см. гл. "Выносной корпус".

Предельные температуры

При высоких температурах процесса температура окружающей среды часто также бывает повышенной. Пределы температуры окружающей среды корпуса электроники и соединительного кабеля, указанные в п. "Технические данные", не должны превышать.

Применение на кислороде

4.2 Указания для применения на кислороде

Реакция кислорода и других газов с маслами, жирами и пластмассами может привести к взрыву. Поэтому необходимо принять следующие меры:

- Все компоненты установки, например измерительные устройства, должны быть очищены в соответствии с DIN 19247
- При применении на кислороде, в зависимости от материала уплотнения, нельзя превышать определенные максимальные температуры и давления, см. гл. "Технические данные"



Опасность!

Полиэтиленовую пленку, в которую запаян датчик в исполнении для применения на кислороде, можно снимать только непосредственно перед монтажом прибора. После удаления защиты на присоединении становится виден знак "O₂". Следует исключить попадание масла, жира или грязи на прибор. Взрывоопасно!

3-вентильный блок с фланцевым присоединением с одной стороны

4.3 Указания по монтажу и подключению

На следующем рисунке показано подключение 3-вентильного блока

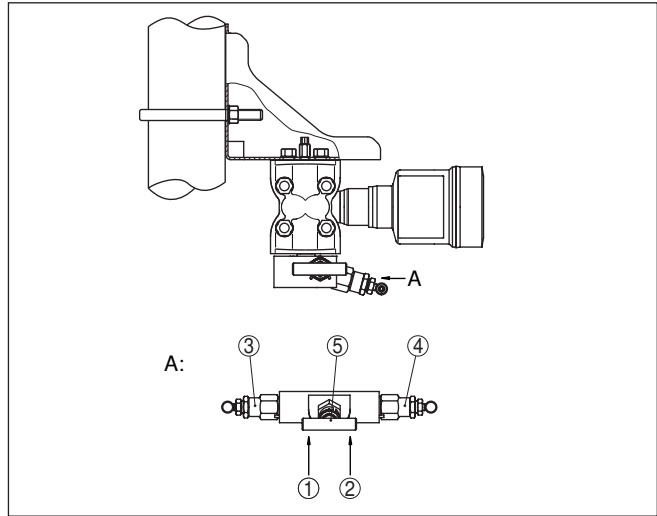


Рис. 9: Подключение 3-вентильного блока

- 1 Присоединение к процессу
- 2 Присоединение к процессу
- 3 Впускной вентиль
- 4 Впускной вентиль
- 5 Уравнительный вентиль

3-вентильный блок с фланцевым присоединением с обеих сторон

На следующем рисунке показано подключение 3-вентильного блока с фланцевым присоединением с обеих сторон. В случае вентильного блока с фланцевым присоединением с обеих сторон никакой монтажный кронштейн не требуется.

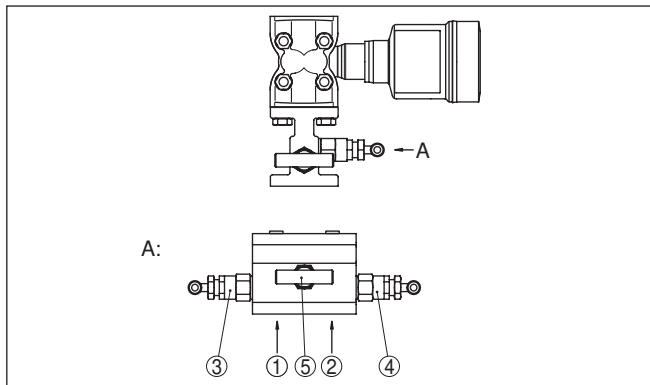


Рис. 10: Подключение 3-вентильного блока на фланцах с обеих сторон

- 1 Присоединение к процессу
- 2 Присоединение к процессу
- 3 Впускной вентиль
- 4 Впускной вентиль
- 5 Уравнительный вентиль

5-вентильный блок

На следующем рисунке показано подключение 5-вентильного блока.

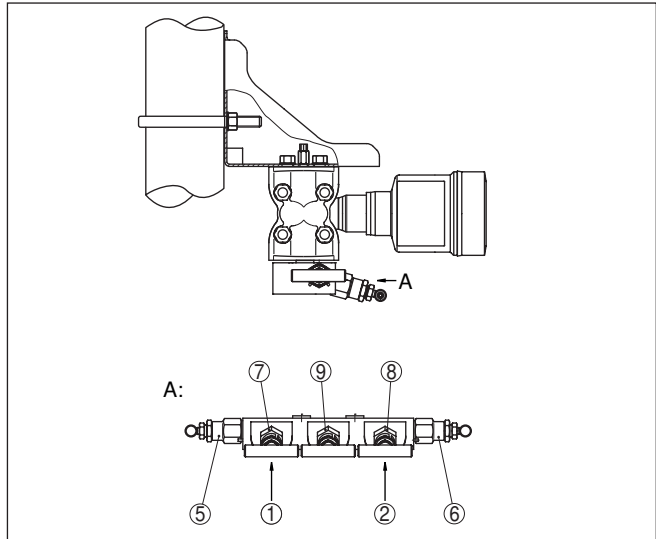


Рис. 11: Подключение 5-вентильного блока

- 1 Присоединение к процессу
- 2 Присоединение к процессу
- 3 Вентиль для проверки/выпуска воздуха
- 4 Вентиль для проверки/выпуска воздуха
- 5 Впускной вентиль
- 6 Впускной вентиль
- 7 Уравнительный вентиль

Подключение стороны высокого/низкого давления

При подключении VEGADIF 85 на месте измерения необходимо соблюдать сторону высокого/низкого давления у рабочего узла.¹⁾

Сторона высокого давления определяется по "H", а сторона низкого давления по "L", обозначенным на рабочем узле рядом с овальными фланцами.

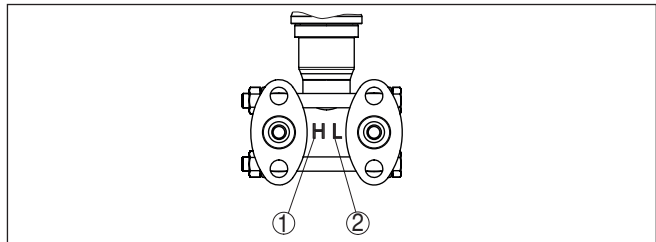


Рис. 12: Маркировка сторон высокого/низкого давления на рабочем узле

- H Сторона высокого давления
L Сторона низкого давления

¹⁾ При расчете разности давлений положительным является активное давление на стороне "H", а отрицательным - активное давление на стороне "L".

В закрытой емкости, с линиями динамического давления

4.4 Схема установки для измерения уровня

- VEGADIF 85 рекомендуется монтировать ниже нижнего измерительного присоединения, чтобы линии динамического давления всегда были заполнены жидкостью
- Сторона низкого давления должна быть присоединена выше максимального уровня заполнения
- При измерении на средах с присутствием твердых примесей, например на загрязненных жидкостях, имеет смысл установить отделители и спускные вентили для улавливания и удаления осадка.

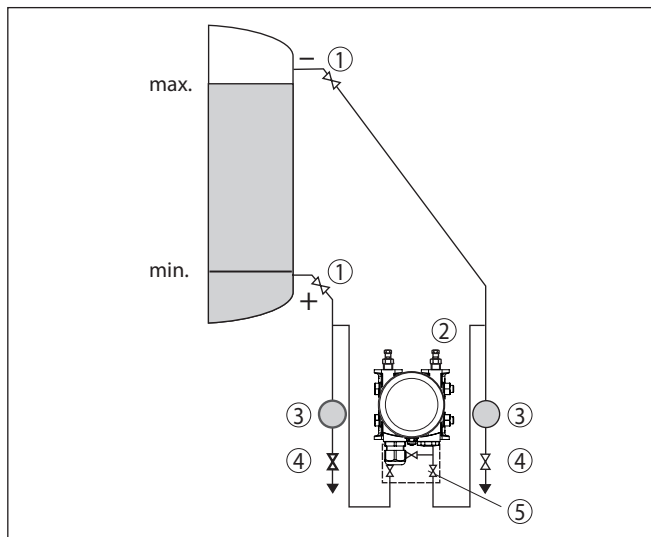


Рис. 13: Схема для измерения уровня в закрытой емкости

- 1 Запорные вентили
- 2 VEGADIF 85
- 3 Отделители
- 4 Спускные вентили
- 5 3-вентильный блок

В закрытой емкости, с изолирующей диафрагмой с одной стороны

- VEGADIF 85 монтируется прямо на емкости
- Сторона низкого давления должна быть присоединена выше максимального уровня заполнения
- При измерении на средах с присутствием твердых примесей, например на загрязненных жидкостях, имеет смысл установить отделители и спускные вентили для улавливания и удаления осадка.

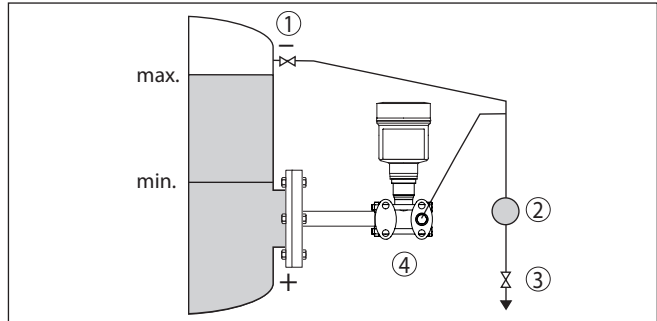


Рис. 14: Схема для измерения уровня в закрытой емкости

- 1 Запорный вентиль
- 2 Отделители
- 3 Спускной вентиль
- 4 VEGADIF 85

В закрытой емкости, с изолирующей диафрагмой с обеих сторон

- VEGADIF 85 монтируется ниже нижней изолирующей диафрагмы
- Окружающая температура должна быть одинаковой для обоих капилляров



Информация:

Измерение уровня осуществляется только между верхним краем нижней диафрагмы и нижним краем верхней диафрагмы.

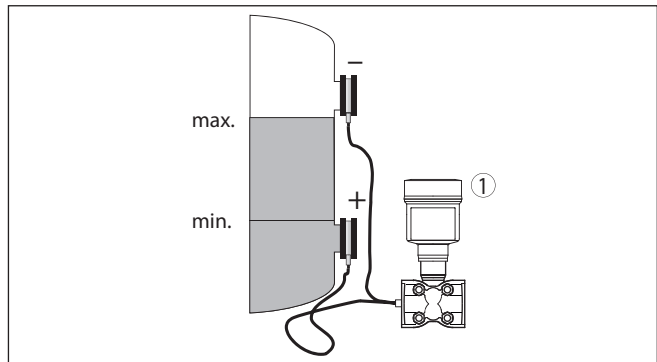


Рис. 15: Схема для измерения уровня в закрытой емкости

- 1 VEGADIF 85

В закрытой емкости с наличием парового слоя, с линией динамического давления

- VEGADIF 85 рекомендуется монтировать ниже нижнего измерительного присоединения, чтобы линии динамического давления всегда были заполнены жидкостью
- Сторона низкого давления должна быть присоединена выше максимального уровня заполнения
- Сосуд для конденсата обеспечивает постоянное присутствие давления на стороне низкого давления
- При измерении на средах с присутствием твердых примесей, например на загрязненных жидкостях, имеет смысл

установить отделители и спускные вентили для улавливания и удаления осадка.

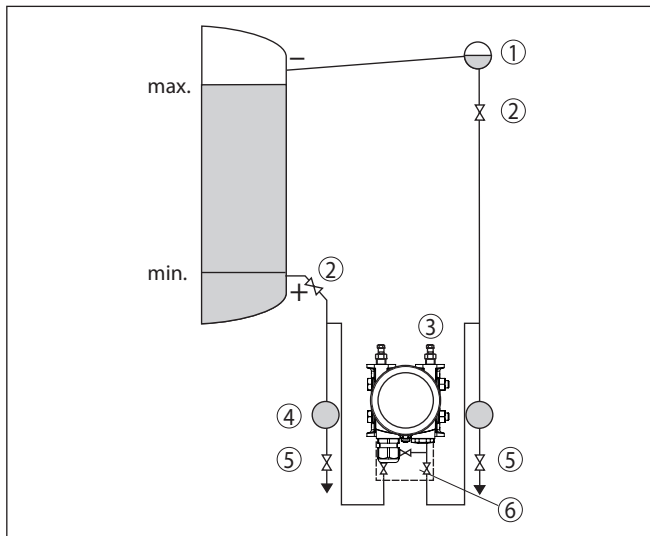


Рис. 16: Схема для измерения уровня в закрытой емкости с наличием парового слоя

- 1 Сосуд для конденсата
- 2 Запорные вентили
- 3 VEGADIF 85
- 4 Отделители
- 5 Спускные вентили
- 6 3-вентильный блок

4.5 Схема установки для измерения расхода

На газе

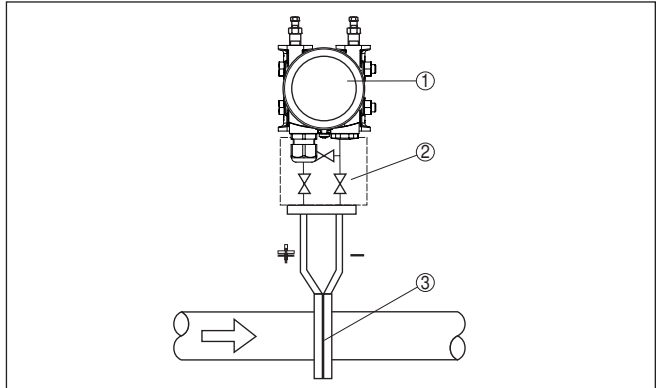


Рис. 17: Схема установки для измерения расхода на газе, подключение через 3-вентильный блок с фланцевым присоединением с обеих сторон

- 1 VEGADIF 85
- 2 3-вентильный блок с фланцевым присоединением с обеих сторон
- 3 Измерительная диафрагма или трубка Пито

На паре

- VEGADIF 85 монтировать ниже места измерения
- Сосуды для конденсата следует монтировать на одной высоте с отборными штуцерами и на одинаковом расстоянии от VEGADIF 85
- Перед пуском в эксплуатацию следует заполнить линии динамического давления до высоты сосудов для конденсата

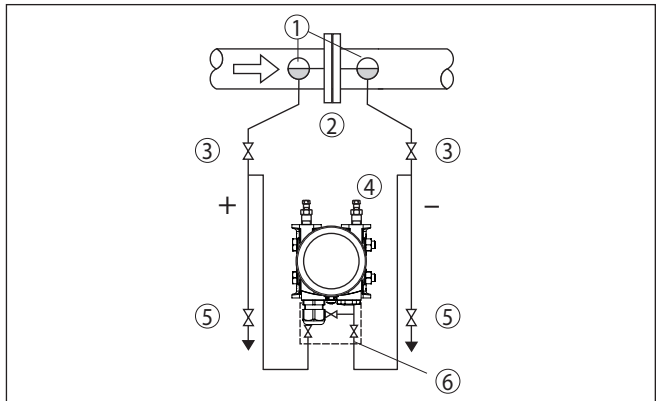


Рис. 18: Схема для измерения расхода на паре

- 1 Сосуды для конденсата
- 2 Измерительная диафрагма или трубка Пито
- 3 Запорные вентили
- 4 VEGADIF 85
- 5 Спускные или продувочные вентили
- 6 3-вентильный блок

На жидкостях

- VEGADIF 85 монтируется ниже места измерения, тогда линии динамического давления будут всегда заполнены жидкостью, а газовые пузырьки будут подниматься назад в технологическую линию
- При измерении на средах с присутствием твердых примесей, например на загрязненных жидкостях, имеет смысл установить отделители и спускные вентили для улавливания и удаления осадка.
- Перед пуском в эксплуатацию следует заполнить линии динамического давления до высоты сосудов для конденсата

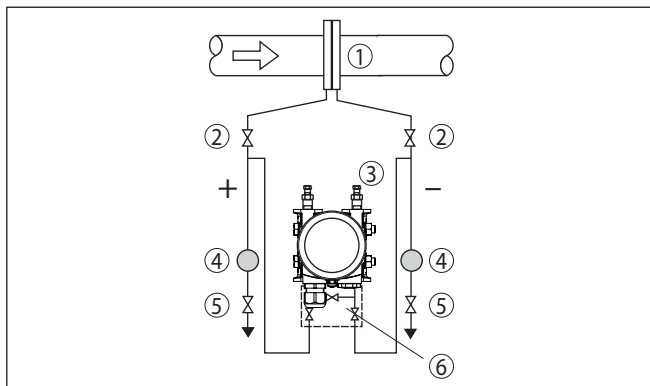


Рис. 19: Схема для измерения расхода на жидкостях

- 1 Измерительная диафрагма или трубка Пито
- 2 Запорные вентили
- 3 VEGADIF 85
- 4 Отделители
- 5 Спускные вентили
- 6 3-вентильный блок

4.6 Схема установки для измерения дифференциального давления

На газах и паре

- VEGADIF 85 монтируется сверху места измерения, чтобы конденсат стекал в технологическую линию.

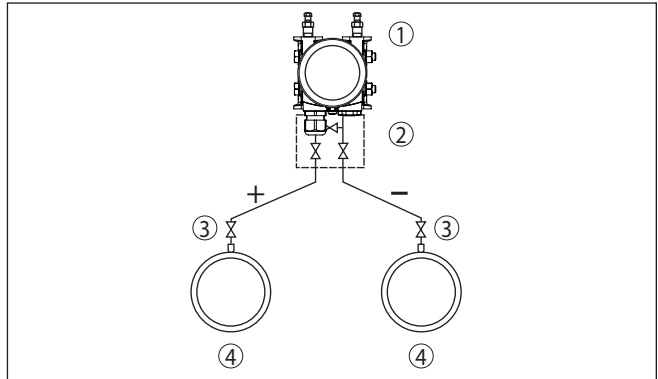


Рис. 20: Схема для измерения дифференциального давления между двумя трубопроводами на газах и паре

- 1 VEGADIF 85
- 2 3-вентильный блок
- 3 Запорные вентили
- 4 Трубопроводы

На паровых и конденсатных установках

- VEGADIF 85 монтируется ниже места измерения, чтобы в линиях динамического давления могли образовываться конденсатные затворы.

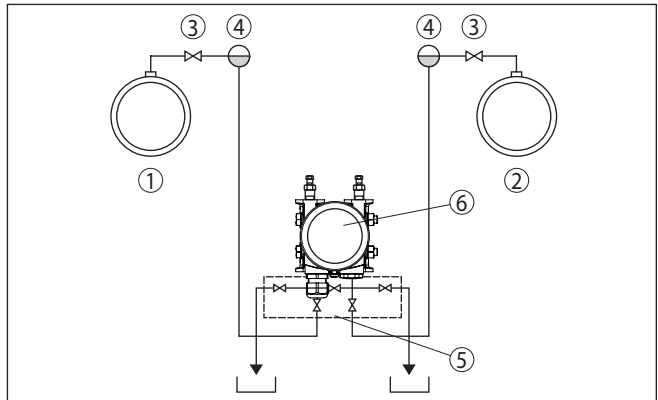


Рис. 21: Схема для измерения дифференциального давления между паропроводом и конденсатопроводом

- 1 Паропровод
- 2 Конденсатопровод
- 3 Запорные вентили
- 4 Сосуды для конденсата
- 5 5-вентильный блок
- 6 VEGADIF 85

На жидкостях

- VEGADIF 85 монтируется ниже места измерения, тогда линии динамического давления будут всегда заполнены жидкостью, а газовые пузырьки будут подниматься назад в технологическую линию

- При измерении на средах с присутствием твердых примесей, например на загрязненных жидкостях, имеет смысл установить отделители и спускные вентили для улавливания и удаления осадка.

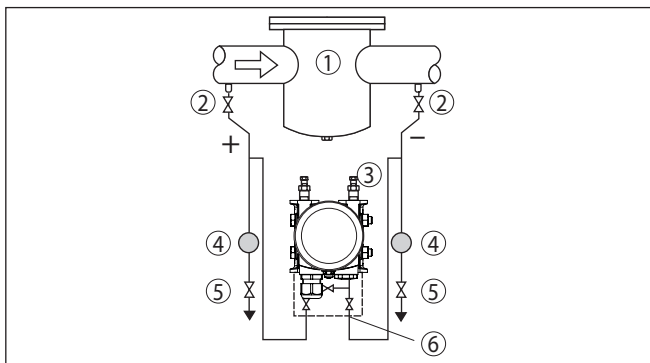


Рис. 22: Схема для измерения расхода на жидкостях

- 1 Например, фильтр
- 2 Запорные вентили
- 3 VEGADIF 85
- 4 Отделители
- 5 Спускные вентили
- 6 3-вентильный блок

При применении систем изолирующей диафрагмы на любых средах

- Изолирующие диафрагмы с капиллярами монтируются сверху или сбоку на трубопроводе
- Для применения на вакууме: VEGADIF 85 следует монтировать внизу места измерения
- Окружающая температура должна быть одинаковой для обоих капилляров

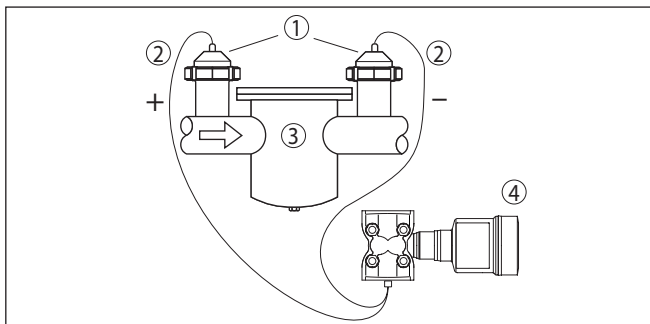


Рис. 23: Схема для измерения дифференциального давления на газах, парах и жидкостях

- 1 Изолирующая диафрагма с трубным резьбовым соединением
- 2 Капилляр
- 3 Например, фильтр
- 4 VEGADIF 85

4.7 Схема установки для измерения плотности

Измерение плотности

- VEGADIF 85 монтируется ниже нижней изолирующей диафрагмы
- Для достижения большей точности измерения эти точки измерения должны лежать как можно дальше друг от друга.
- Окружающая температура должна быть одинаковой для обоих капилляров

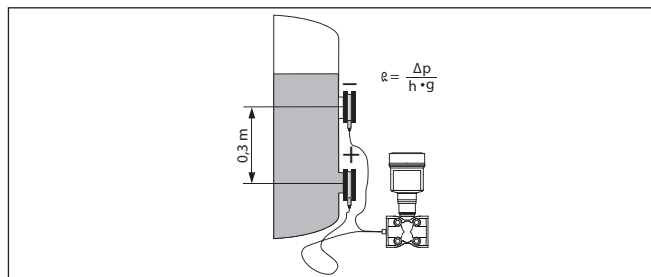


Рис. 24: Схема установки для измерения плотности

Измерение плотности возможно только при уровне выше верхней точки измерения. Если уровень опускается ниже верхней точки измерения, измерение дальше работает с последним значением плотности.

Измерение плотности работает как на открытых, так и на закрытых емкостях. При этом следует учитывать, что малые изменения плотности вызывают также малые изменения измеренного дифференциального давления.

Пример

Расстояние между двумя точками измерения 0,3 м, мин. плотность 1000 кг/м³, макс. плотность 1200 кг/м³

Выполнить установку Min. для дифференциального давления, измеренного при плотности 1,0:

$$\begin{aligned} \Delta p &= \rho \cdot g \cdot h \\ &= 1000 \text{ кг/м}^3 \cdot 9,81 \text{ м/с}^2 \cdot 0,3 \text{ м} \\ &= 2943 \text{ Па} = 29,43 \text{ мбар} \end{aligned}$$

Выполнить установку Max. для дифференциального давления, измеренного при плотности 1,2:

$$\begin{aligned} \Delta p &= \rho \cdot g \cdot h \\ &= 1200 \text{ кг/м}^3 \cdot 9,81 \text{ м/с}^2 \cdot 0,3 \text{ м} \\ &= 3531 \text{ Па} = 35,31 \text{ мбар} \end{aligned}$$

4.8 Схема установки для измерения межфазного уровня

Измерение межфазного уровня

- VEGADIF 85 монтируется ниже нижней изолирующей диафрагмы

- Окружающая температура должна быть одинаковой для обоих капилляров

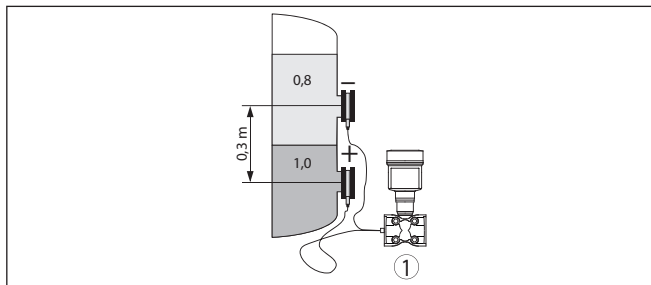


Рис. 25: Схема установки для измерения межфазного уровня

Измерение межфазного уровня возможно только при условии постоянных плотностей обеих сред и расположения раздела фаз между нижней и верхней точками измерения. Общий уровень должен лежать выше верхней точки измерения.

Это измерение работает как на открытых, так и на закрытых емкостях.

Пример

Расстояние между двумя точками измерения 0,3 м, мин. плотность 800 кг/м³, макс. плотность 1000 кг/м³

Выполнить установку Min. для дифференциального давления, измеренного при высоте межфазного уровня на нижней точке измерения:

$$\begin{aligned} \Delta p &= \rho \cdot g \cdot h \\ &= 800 \text{ кг/м}^3 \cdot 9,81 \text{ м/с} \cdot 0,3 \text{ м} \\ &= 2354 \text{ Па} = 23,54 \text{ мбар} \end{aligned}$$

Выполнить установку Max. для дифференциального давления, измеренного при высоте межфазного уровня на верхней точке измерения:

$$\begin{aligned} \Delta p &= \rho \cdot g \cdot h \\ &= 1000 \text{ кг/м}^3 \cdot 9,81 \text{ м/с} \cdot 0,3 \text{ м} \\ &= 2943 \text{ Па} = 29,43 \text{ мбар} \end{aligned}$$

4.9 Выносной корпус

Структура

VEGADIF 85 может иметь исполнение с осевым или боковым выводом кабеля и выносным корпусом. Рабочий узел исполнен со степенью защиты IP 68, а электроника размещена в выносном корпусе.

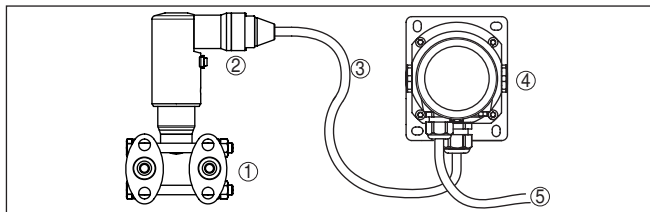


Рис. 26: Расположение рабочего узла и выносного корпуса

- 1 Рабочий узел
- 2 Вывод кабеля
- 3 Соединительный кабель
- 4 Выносной корпус
- 5 Сигнальный кабель

5 Подключение к источнику питания и шинной системе

5.1 Подготовка к подключению

Указания по безопасности

Основные указания по безопасности:

- Электрическое подключение на месте эксплуатации должно производиться только обученным и допущенным квалифицированным персоналом.
- Если возможны перенапряжения, установить защиту от перенапряжений



Внимание!

Подключать только при отсутствии напряжения.

Питание

Для устройства необходимо рабочее напряжение 8 ... 30 V DC. Рабочее напряжение и цифровой шинный сигнал подаются по отдельным двухпроводным кабелям.

Соединительный кабель

Для подключения устройства применяется стандартный двухпроводный витой кабель, подходящий для RS 485. В случае возможности электромагнитных помех выше контрольных значений по EN 61326 для промышленных зон, рекомендуется использовать экранированный кабель.

Применяемый кабель должен проявлять требуемую термостойкость и пожарную безопасность для максимальной возможной температуры окружающей среды.

Для устройств с корпусом и кабельным вводом используйте кабель круглого сечения. Для обеспечения уплотнительного действия кабельного ввода (степени защиты IP), используйте кабельный ввод, подходящий для диаметра кабеля.

Подключение осуществляется в соответствии со спецификацией полевой шины. В частности, необходимо предусмотреть соответствующие оконечные нагрузки шины.

Кабельные вводы

Метрическая резьба

В случае корпусов устройств с метрической резьбой отверстий под кабельные вводы, кабельные вводы ввертываются на заводе. Кабельные вводы закрыты пластиковыми заглушками для защиты при транспортировке.

Перед выполнением электрического подключения эти заглушки необходимо снять.

Резьба NPT

У устройств, корпус которых имеет отверстия под кабельные вводы с самоуплотняющимися резьбами NPT, при поставке с завода кабельные вводы могут быть не установлены. Поэтому для защиты при транспортировке свободные отверстия под кабельные вводы закрыты красными защитными колпачками.

Перед пуском в эксплуатацию эти защитные колпачки должны быть заменены сертифицированными кабельными вводами или подходящими заглушками.

В случае пластикового корпуса кабельный ввод NPT или стальной кабелепровод должны вворачиваться в резьбовую вставку без смазки.

Максимальный момент затяжки для всех корпусов см. в гл. "Технические данные".

Экранирование кабеля и заземление

Экранирование кабеля и заземление выполняются в соответствии со спецификацией промышленной шины. Мы рекомендуем соединить кабельный экран с обеих сторон с потенциалом земли.

В системах с выравниванием потенциалов кабельный экран на источнике питания и на датчике нужно соединить непосредственно с потенциалом "земли". Для этого в датчике экран должен быть подключен прямо к внутренней клемме заземления. Внешняя клемма заземления на корпусе должна быть низкоомно соединена с выравниванием потенциалов.

5.2 Подключение

Техника подключения

Подключение питания и выхода сигнала осуществляется через подпружиненные контакты в корпусе.

Подключение к модулю индикации и настройки и интерфейсному адаптеру осуществляется через контактные штырьки в корпусе.



Информация:

Клеммный блок является съемным и может быть удален с электроники. Для этого нужно маленькой отверткой поддеть и вытащить клеммный блок. При установке клеммного блока назад должен быть слышен звук защелкивания.

Порядок подключения

Выполнить следующее:

1. Отвинтить крышку корпуса.
2. Ослабить накидную гайку кабельного ввода и вынуть заглушку.
3. Удалить примерно 10 см обкладки соединительного кабеля сигнального выхода, концы проводов зачистить примерно на 1 см.
4. Вставить кабель в датчик через кабельный ввод.



Рис. 27: Подключение: шаги 5 и 6

5. Концы проводов вставить в контакты в соответствии со схемой подключения.

И **н** **ф** **о** **р** **м** **а** **ц** **и** **я**:

Жесткие провода и гибкие провода с гильзами на концах вставляются прямо в отверстия контактов. В случае гибких проводов без конечных гильз, чтобы открыть отверстие контакта, нужно слегка нажать на вершину контакта маленькой отверткой, после удаления отвертки контакты снова закроются.

6. Слегка потянув за провода, проверить надежность их закрепления в контактах
7. Экран подключить к внутренней клемме заземления, внешнюю клемму заземления, при питании от малого напряжения, соединить с выравниванием потенциалов
8. Соединительный кабель для подачи питания подключить таким же способом согласно схеме подключения, при питании от сетевого напряжения дополнительно соединить защитный провод с внутренней клеммой заземления.
9. Туго затянуть гайки кабельных вводов. Уплотнительное кольцо должно полностью облегать кабель.
10. Завинтить крышку корпуса.

Электрическое подключение выполнено.

И **н** **ф** **о** **р** **м** **а** **ц** **и** **я**:

Клеммные блоки являются съемным. Для снятия нужно маленькой отверткой поддеть и вытащить клеммный блок. При установке клеммного блока назад должен быть слышен звук защелкивания.

5.3 Схема подключения

Общий обзор

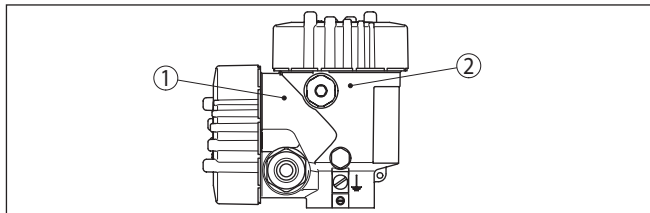


Рис. 28: Позиция отсека подключения (электроника Modbus) и отсека электроники (электроника датчика)

- 1 Отсек подключения
- 2 Отсек электроники

Отсек электроники

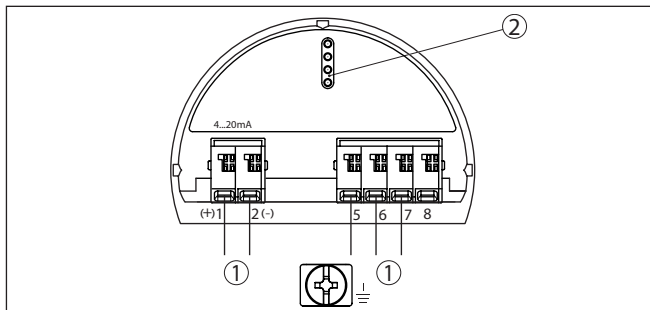


Рис. 29: Отсек электроники (двухкамерный корпус)

- 1 Внутреннее соединение с отсеком подключения
- 2 Для модуля индикации и настройки или интерфейсного адаптера



Информация:

Подключение выносного блока индикации и настройки при этом двухкамерном корпусе невозможно.

Отсек подключения

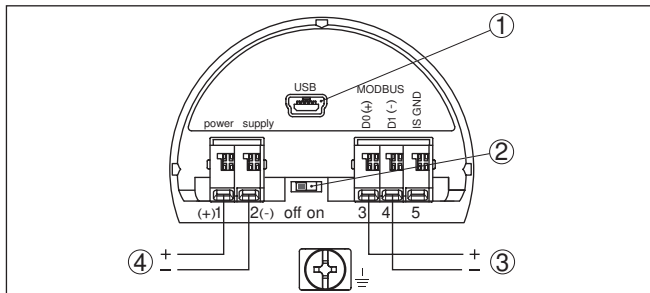


Рис. 30: Отсек подключения

- 1 Интерфейс USB
- 2 Переключатель для встроенного оконечного сопротивления (120 Ω)
- 3 Сигнал Modbus
- 4 Питание

Клемма	Функция	Полярность
1	Питание	+
2	Питание	-
3	Сигнал Modbus D0	+
4	Сигнал Modbus D1	-
5	Рабочее заземление при электромонтаже по CSA (Canadian Standards Association)	

5.4 Выносной корпус при исполнении IP 68 (25 bar)

Отсек электроники и подключения для питания

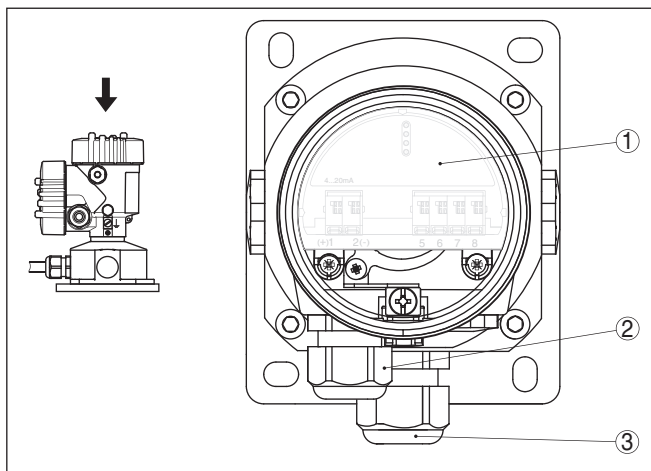


Рис. 31: Отсек электроники и подключения

- 1 Блок электроники
- 2 Кабельный ввод для источника питания
- 3 Кабельный ввод для соединительного кабеля чувствительного элемента

Клеммный отсек в цоколе корпуса

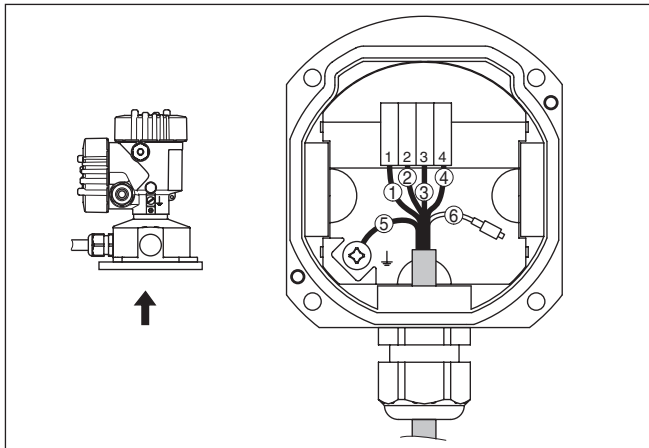


Рис. 32: Подключение датчика в цоколе корпуса

- 1 Желтый
- 2 Белый
- 3 Красный
- 4 Черный
- 5 Экранирование
- 6 Капилляр для выравнивания давления

Отсек подключения

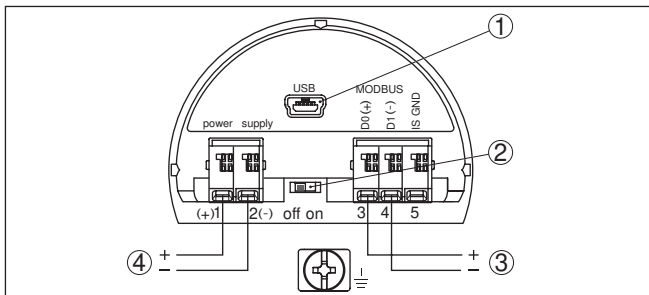


Рис. 33: Отсек подключения

- 1 Интерфейс USB
- 2 Переключатель для встроенного оконечного сопротивления (120 Ω)
- 3 Сигнал Modbus
- 4 Питание

Клемма	Функция	Полярность
1	Питание	+
2	Питание	-
3	Сигнал Modbus D0	+
4	Сигнал Modbus D1	-

53571-RU-180515

Клемма	Функция	Полярность
5	Рабочее заземление при электромонтаже по CSA (Canadian Standards Association)	

5.5 Фаза включения

После подключения к источнику питания или после восстановления напряжения в течение прибл. 5 секунд выполняется самопроверка устройства:

- Внутренняя проверка электроники
- Индикация сообщения о статусе на дисплее или ПК
- Скачок выходного сигнала у устройств с токовым выходом до установленного токового значения отказа

После этого на сигнальном кабеле выдается текущее измеренное значение. Это значение учитывает уже выполненные установки, например заводскую установку.

6 Начальная установка датчика с помощью модуля индикации и настройки

6.1 Установка модуля индикации и настройки

Модуль индикации и настройки может быть установлен в датчике и снят с него в любое время. Модуль можно установить в одной из четырех позиций со сдвигом на 90°. Для этого не требуется отключать питание.

Выполнить следующее:

1. Отвинтить крышку корпуса.
2. Модуль индикации и настройки установить на электронике в желаемом положении и повернуть направо до щелчка.
3. Туго завинтить крышку корпуса со смотровым окошком.

Для демонтажа выполнить описанные выше действия в обратном порядке.

Питание модуля индикации и настройки осуществляется от датчика.



Рис. 34: Установка модуля индикации и настройки



Примечание:

При использовании установленного в устройстве модуля индикации и настройки для местной индикации требуется более высокая крышка корпуса с прозрачным окошком.

6.2 Система настройки

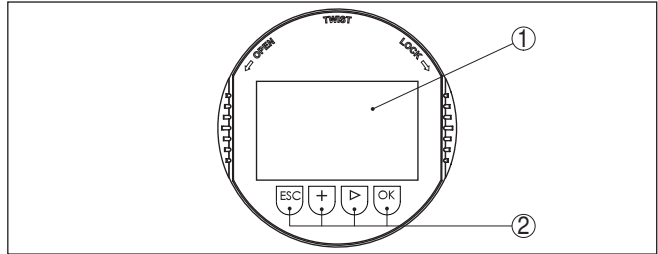


Рис. 35: Элементы индикации и настройки

- 1 ЖК-дисплей
- 2 Кнопки настройки

Функции клавиш

- Кнопка **[OK]**:
 - переход к просмотру меню
 - подтверждение выбора меню
 - редактирование параметра
 - сохранение значения
- Кнопка **[->]**:
 - изменение представления измеренного значения
 - перемещение по списку
 - выбор пунктов меню быстрой начальной установки
 - выбор позиции для редактирования
- Кнопка **[+]**:
 - изменение значения параметра
- Кнопка **[ESC]**:
 - отмена ввода
 - возврат в меню уровнем выше

Система настройки - непосредственно клавиши

Прибор настраивается с помощью четырех клавиш и меню на жидкокристаллическом дисплее модуля индикации и настройки. Функции клавиш показаны на рисунке выше.

Система настройки - магнитным карандашом

На модуле индикации и настройки с опциональной функцией Bluetooth четыре кнопки настройки можно приводить в действие также магнитным карандашом через закрытую крышку корпуса датчика.

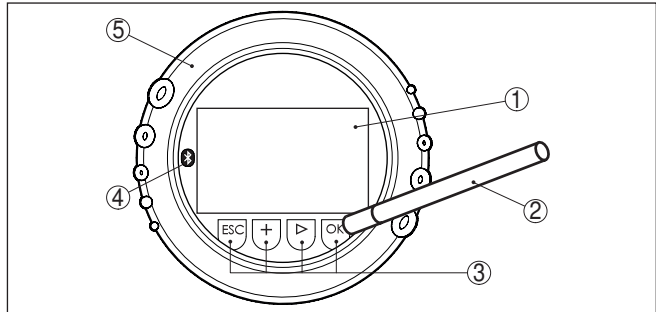


Рис. 36: Элементы индикации и настройки - настройка посредством магнитного карандаша

- 1 ЖК-дисплей
- 2 Магнитный карандаш
- 3 Клавиши настройки
- 4 Символ Bluetooth
- 5 Крышка с прозрачным окошком

Временные функции

Разовым нажатием клавиш **[+]** и **[->]** редактируемое значение и положение курсора изменяется на одну позицию. При нажатии длительноостью более 1 с, изменение выполняется непрерывно. При одновременном нажатии клавиш **[OK]** и **[ESC]** в течение более 5 с, выполняется возврат в главное меню. При этом язык меню переключается на "English".

Через 60 мин. после последнего нажатия клавиши автоматически происходит возврат к отображению измеренных значений. Значения, не подтвержденные нажатием клавиши **[OK]**, будут потеряны.

6.3 Индикация измеренного значения


Индикация измеренного значения

Переключение между тремя различными режимами индикации выполняется клавишей **[->]**.

Первый вид - индикация выбранного измеренного значения шрифтом увеличенного размера.

Второй вид - это индикация выбранного измеренного значения и соответствующей гистограммы.


Третий вид - индикация выбранного измеренного значения, а также второго выбранного значения, например значения температуры.



При первой начальной установке клавишей **"OK"** включается меню выбора "Язык".

Выбор языка

В этом меню выбирается язык меню для дальнейшего параметрирования.




Клавишей "**[>]**" выберите желаемый язык и подтвердите нажатием "**OK**", после чего происходит возврат в главное меню.

Потом выбор языка можно всегда изменить через меню "*Начальная установка - Дисплей - Язык меню*".

6.4 Параметрирование - Быстрая начальная установка

Чтобы быстро и просто настроить датчик для данной измерительной задачи, на пусковом экране модуля индикации и настройки выберите меню "*Быстрая начальная установка*".



Выполните отдельные шаги, выбирая их клавишей **[>]**.

После выполнения последнего шага кратковременно показывается сообщение "*Быстрая начальная установка успешно завершена*".

Возврат к индикации измеренных значений выполняется клавишами **[>]** или **[ESC]** либо автоматически через 3 с.




Примечание:

Описание отдельных шагов настройки см. в руководстве по быстрой начальной установке датчика.

"*Расширенная настройка*" описана в следующем разделе.


6.5 Параметрирование - Расширенная настройка

Для мест измерения с усложненными условиями применения можно выполнить "*Расширенную настройку*".



Главное меню

Главное меню разделено на пять зон со следующими функциями:



Начальная установка: обозначение места измерения, выбор применения, единиц, коррекция положения, установка рабочего диапазона, выход сигнала

Дисплей: выбор языка, настройки индикации измеренных значений, подсветка

Диагностика: сведения о статусе устройства, указатель пиковых значений, надежность измерения, моделирование

Доп. настройки: PIN, дата/время, сброс, функция копирования

Инфо: имя устройства, версия аппаратного и программного обеспечения, дата заводской установки, особенности датчика



Примечание:

Для оптимальной настройки измерения необходимо в главном меню "*Начальная установка*" выбрать его подпункты, соблюдая порядок их следования один за другим, и задать правильные параметры.

Пункты меню описаны далее.


Начальная установка - Имя места измерения

В меню "*ТЕГ датчика*" вводится двенадцатизначное обозначение места измерения.

Здесь можно ввести ясное обозначение датчика, например имя места измерения, обозначение продукта или емкости. В цифровых системах и в документации для больших установок такое обозначение должно вводиться для точной идентификации отдельных мест измерения.

Допускаются следующие знаки:


- Буквы A ... Z
- Цифры 0 ... 9
- Прочие знаки +, -, /, -



Начальная установка - Применение

VEGADIF 85 может применяться для измерения дифференциального давления, расхода, плотности и уровня раздела фаз. Заводская установка - измерение дифференциального давления. Переключение выполняется через операционное меню.

В следующих параграфах описан порядок настройки. Необходимые шаги настройки выполняются в зависимости от выбранного применения.




После ввода необходимых параметров сохранить установку нажмем [OK] и с помощью клавиш [ESC] и [->] перейти к следующему пункту меню.

Начальная установка - Единицы

Единицы установки:

В этом меню задаются единицы, в которых будет выполняться установка устройства. Заданные здесь единицы будут индицироваться в меню "Установка Min. (нуль)" и "Установка Max. (диапазон)".

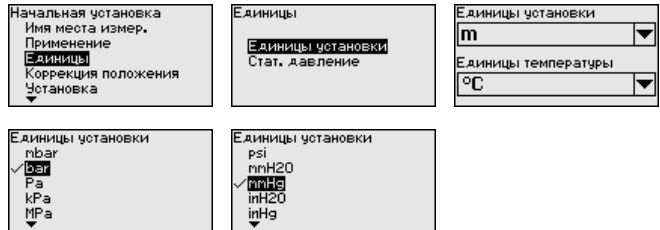

Если для установки измерения уровня задаются единицы высоты, то затем потребуется дополнительно ввести плотность измеряемой среды.

Единицы температуры:

Дополнительно для устройства задаются единицы температуры. Выбор определяет единицы, которые будут индицироваться в меню "Ликовые значения температуры" и в "Переменных цифрового выходного сигнала".



Единицы статического давления:

Дополнительно задается единица статического давления.



После ввода необходимых параметров сохранить установку нажатием [OK] и с помощью клавиш [ESC] и [->] перейти к следующему пункту меню.

Начальная установка - Коррекция положения

Измеренное значение может смещаться вследствие монтажного положения устройства (Offset). Это смещение компенсируется коррекцией положения. При этом может автоматически приниматься текущее измеренное значение.

VEGADIF 85 имеет две отдельные чувствительные системы: датчик для дифференциального давления и датчик для статического давления. Поэтому для коррекции положения имеются следующие возможности:

- Автоматическая коррекция для обоих датчиков
- Ручная коррекция для дифференциального давления
- Ручная коррекция для статического давления

Начальная установка Применение Единицы Коррекция положения Установка Демпфирование	Дифф. давление Смещение 0,0000 bar Акт. 0,0070 bar Стат. давление Смещение 0,0000 bar Акт. 0,0000 bar	Коррекция положения Автокоррекция Редактировать диф.дав. Редактировать стат.дав.
--	--	--

При автоматической коррекции положения, в качестве значения коррекции принимается текущее измеренное значение. Такое измеренное значение не должно быть сфальсифицировано покрытием продуктом или статическим давлением.

При ручной коррекции положения, значение смещения задается пользователем. Для этого выберите функцию "Редактировать" и введите желаемое значение.

Сохранить ввод нажатием **[OK]** и клавишами **[ESC]** и **[->]** перейти к следующему пункту меню.

Когда коррекция положения выполнена, текущее измеренное значение скорректировано до 0. Значение коррекции показано на дисплее с обратным знаком как значение смещения.

Коррекцию положения можно повторять любое число раз.

Начальная установка - Установка

VEGADIF 85 всегда измеряет давление, независимо от параметра процесса, выбранного в меню "Применение". Чтобы выбранный параметр процесса выдавался правильно, нужно задать соответствующие значения для 0 % и 100 % выходного сигнала (выполнить установку).

В случае применения "Уровень" для установки вводится гидростатическое давление, например, при полной и пустой емкости. Статическое давление будет регистрироваться стороной низкого давления и автоматически компенсироваться, см. следующий пример:

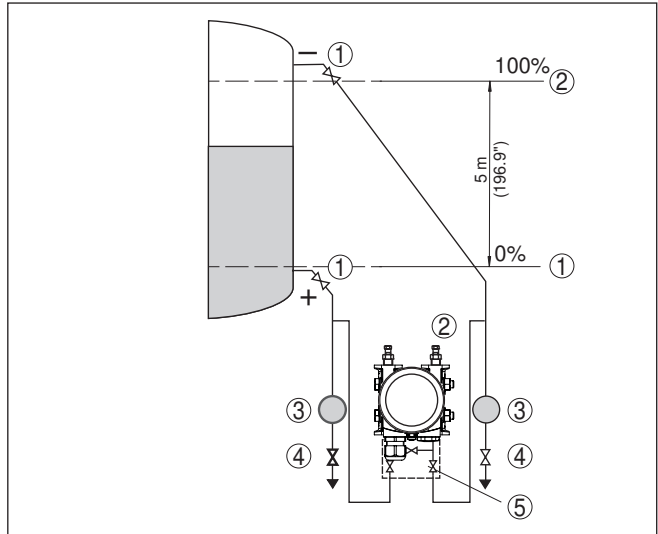


Рис. 37: Пример параметрирования: Установка Min./Max. для измерения уровня

- 1 Уровню Min. = 0 % соответствует 0,0 mbar
- 2 Уровню Max. = 100 % соответствует 490,5 mbar

Если эти значения неизвестны, то установку можно выполнить, например, с уровнями 10 % и 90 %. Исходя из этих данных, затем рассчитывается собственно высота уровня.

Для установки Min./Max. фактический уровень не имеет значения: такая настройка всегда осуществляется без изменения уровня и может проводиться еще до монтажа прибора на месте измерения.



Примечание:


Если интервалы установки превышены, то введенное значение не будет принято. Редактирование можно отменить клавишей **[ESC]** или исправить значение в пределах интервала установки.

Для остальных измеряемых параметров процесса, например давления процесса, перепада давления или расхода, установка выполняется в соответствующем порядке.

Начальная установка - Установка Min - Уровень

Выполнить следующее:

1. Клавишей **[->]** выбрать меню **Начальная установка** и подтвердить нажатием **[OK]**. Клавишей **[->]** выбрать меню **"Установка"**, затем **"Установка Min"** и подтвердить нажатием **[OK]**.



2. Клавишей **[OK]** перейти к редактированию процентного значения, клавишей **[->]** поставить курсор на редактируемую позицию.
3. Клавишей **[+]** установить желаемое процентное значение (например 10 %) и сохранить нажатием **[OK]**. Курсор теперь переходит на позицию редактирования значения давления.
4. Ввести соответствующее значение давления для уровня Min. (например 0 mbar).
5. Сохранить установку нажатием **[OK]** и клавишами **[ESC]** и **[->]** перейти к установке Max.

Установка Min выполнена.

Если установка выполняется с заполнением емкости, просто ввести измеренное значение, показанное внизу на дисплее.

Начальная установка - Установка Max - Уровень

Выполнить следующее:

1. Клавишей **[->]** выбрать пункт меню Установка Max и подтвердить нажатием **[OK]**.



2. Клавишей **[OK]** перейти к редактированию процентного значения, клавишей **[->]** поставить курсор на редактируемую позицию.
3. Клавишей **[+]** установить желаемое процентное значение (например 90 %) и сохранить нажатием **[OK]**. Курсор теперь переходит на позицию редактирования значения давления.
4. Ввести значение давления, соответствующее процентному значению для полной емкости (например 900 mbar).
5. Сохранить установку нажатием **[OK]**

Установка Max выполнена.

Если установка выполняется с заполнением емкости, просто ввести измеренное значение, показанное внизу на дисплее.

Начальная установка - Установка Min. для расхода

Выполнить следующее:

1. Клавишей **[->]** выбрать меню **Начальная установка** и подтвердить нажатием **[OK]**. Клавишей **[->]** выбрать пункт меню "Установка Min" и подтвердить нажатием **[OK]**.



2. Клавишей **[OK]** перейти к редактированию значения mbar, клавишей **[->]** поставить курсор на редактируемую позицию.
3. Клавишей **[+]** установить желаемое значение mbar и сохранить нажатием **[OK]**.
4. Клавишами **[ESC]** и **[->]** перейти к установке диапазона


Установка Min выполнена.

Если установка выполняется с давлением, просто ввести измеренное значение, показанное внизу на дисплее.

Начальная установка - Установка Max. для расхода

Выполнить следующее:

1. Клавишей **[>]** выбрать пункт меню Установка Max и подтвердить нажатием **[OK]**.



2. Клавишей **[OK]** перейти к редактированию значения mbar, клавишей **[>]** поставить курсор на редактируемую позицию.
3. Клавишей **[+]** установить желаемое значение mbar и сохранить нажатием **[OK]**.


Установка Max выполнена.

Если установка выполняется с давлением, просто ввести измеренное значение, показанное внизу на дисплее.

Начальная установка - Установка нуля для дифференциального давления

Выполнить следующее:

1. Клавишей **[>]** выбрать меню **Начальная установка** и подтвердить нажатием **[OK]**. Клавишей **[>]** выбрать пункт меню "Установка нуля" и подтвердить нажатием **[OK]**.



2. Клавишей **[OK]** перейти к редактированию значения mbar, клавишей **[>]** поставить курсор на редактируемую позицию.
3. Клавишей **[+]** установить желаемое значение mbar и сохранить нажатием **[OK]**.
4. Клавишами **[ESC]** и **[>]** перейти к установке диапазона

Установка нуля выполнена.



Информация:


Установка нуля сдвигает значение установки диапазона. Измерительный интервал, т.е. разность значений установки нуля и диапазона, не изменяется.

Если установка выполняется с давлением, просто ввести измеренное значение, показанное внизу на дисплее.

Начальная установка - Установка диапазона для дифференциально- го давления

Выполнить следующее:

1. Клавишей **[>]** выбрать пункт меню Установка диапазона и подтвердить нажатием **[OK]**.



2. Клавишей **[OK]** перейти к редактированию значения mbar, клавишей **[>]** поставить курсор на редактируемую позицию.
3. Клавишей **[+]** установить желаемое значение mbar и сохранить нажатием **[OK]**.


Установка диапазона выполнена.

Если установка выполняется с давлением, просто ввести измеренное значение, показанное внизу на дисплее.

Начальная установка - Расстояние для измерения плотности

Выполнить следующее:

- В меню "Начальная установка" клавишей **[>]** выбрать пункт "Установка" и подтвердить нажатием **[OK]**. Теперь пункт меню "Расстояние" подтвердить нажатием **[OK]**.




- Клавишей **[OK]** перейти к редактированию значения расстояния между датчиками, клавишей **[>]** поставить курсор на редактируемую позицию.
- Клавишей **[+]** установить значение расстояния и сохранить нажатием **[OK]**.

Ввод расстояния выполнен.

Начальная установка - Установка Min. для плотности

Выполнить следующее:

1. Клавишей **[>]** выбрать меню **Начальная установка** и подтвердить нажатием **[OK]**. Клавишей **[>]** выбрать пункт меню "Установка Min" и подтвердить нажатием **[OK]**.



2. Клавишей **[OK]** перейти к редактированию процентного значения, клавишей **[>]** поставить курсор на редактируемую позицию.
3. Клавишей **[+]** установить желаемое процентное значение и сохранить нажатием **[OK]**. Курсор теперь переходит на позицию редактирования значения плотности.
4. Задать соответствующую процентному значению минимальную плотность.
5. Сохранить установку нажатием **[OK]** и клавишами **[ESC]** и **[>]** перейти к установке Max.

Установка Min для плотности выполнена.

Начальная установка - Установка Мах. для плотности

Выполнить следующее:

1. Клавишей "[>]" выбрать меню **Начальная установка** и подтвердить нажатием **[OK]**. Клавишей "[>]" выбрать пункт меню "Установка Мах" и подтвердить нажатием **[OK]**.




2. Клавишей **[OK]** перейти к редактированию процентного значения, клавишей "[>]" поставить курсор на редактируемую позицию.
3. Клавишей **[+]** установить желаемое процентное значение и сохранить нажатием **[OK]**. Курсор теперь переходит на позицию редактирования значения плотности.
4. Задать соответствующую процентному значению максимальную плотность.

Установка Мах для плотности выполнена.

Начальная установка - Расстояние - Межфаза

Выполнить следующее:

- В меню "Начальная установка" клавишей "[>]" выбрать пункт "Установка" и подтвердить нажатием **[OK]**. Теперь пункт меню "Расстояние" подтвердить нажатием **[OK]**.



- Клавишей **[OK]** перейти к редактированию значения расстояния между датчиками, клавишей "[>]" поставить курсор на редактируемую позицию.
- Клавишей **[+]** установить значение расстояния и сохранить нажатием **[OK]**.

Ввод расстояния выполнен.

Начальная установка - Установка Min - Меж- фаза

Выполнить следующее:

1. Клавишей "[>]" выбрать меню **Начальная установка** и подтвердить нажатием **[OK]**. Клавишей "[>]" выбрать пункт меню "Установка Min" и подтвердить нажатием **[OK]**.



2. Клавишей **[OK]** перейти к редактированию процентного значения, клавишей "[>]" поставить курсор на редактируемую позицию.
3. Клавишей **[+]** установить желаемое процентное значение и сохранить нажатием **[OK]**. Курсор теперь переходит на позицию редактирования значения высоты.

4. Задать соответствующую процентному значению минимальную высоту межфазного уровня.
5. Сохранить установку нажатием **[OK]** и клавишами **[ESC]** и **[->]** перейти к установке Max.

Установка Min для межфазного уровня выполнена.

Начальная установка - Установка Max - Меж- фаза

Выполнить следующее:

1. Клавишей **[->]** выбрать меню **Начальная установка** и подтвердить нажатием **[OK]**. Клавишей **[->]** выбрать пункт меню "Установка Max" и подтвердить нажатием **[OK]**.




2. Клавишей **[OK]** перейти к редактированию процентного значения, клавишей **[->]** поставить курсор на редактируемую позицию.
3. Клавишей **[+]** установить желаемое процентное значение и сохранить нажатием **[OK]**. Курсор теперь переходит на позицию редактирования значения высоты.
4. Задать соответствующую процентному значению максимальную высоту межфазного уровня.

Установка Max для межфазного уровня выполнена.

Начальная установка - Демпфирование


Для демпфирования вызванных условиями процесса колебаний измеренных значений в данном меню можно установить время интеграции в пределах 0 ... 999 сек. Шаг составляет 0,1 сек.



Установка в состоянии при поставке зависят от типа датчика.

Начальная установка - Линеаризация

Линеаризация требуется в тех случаях, когда измеряемая величина процесса возрастает нелинейно с измеренным значением, например при измерении расхода через дифференциальное давление или объема через уровень заполнения. Для этих случаев заложены соответствующие кривые линеаризации, задающие отношение между процентным измеренным значением и измеряемой величиной процесса. Линеаризация действует для индикации измеренных значений и для токового выхода.




Осторожно!

При применении датчика в системе защиты от переполнения по WHG необходимо учитывать следующее:

Если выбрана кривая линеаризации, измерительный сигнал более не будет обязательно линейным по отношению к уровню заполнения. Это следует учитывать, особенно при установке точки переключения предельного сигнализатора.

Начальная установка - Блокировать/деблокировать настройку

Через меню "Блокировать/деблокировать настройку" параметры датчика защищаются от нежелательного или случайного изменения.



Если PIN активирован, то без ввода PIN возможны только лишь следующие функции:

- Выбор меню и отображение данных
- Считывание данных из датчика в модуль индикации и настройки

Деблокировка настройки датчика дополнительно возможна в любом пункте меню путем ввода PIN.




Осторожно!

При активном PIN блокируется также настройка через PACTware/DTM или другую систему.

Дисплей - Язык

Через данное меню можно выбрать желаемый язык дисплея.




Можно выбрать один из следующих языков:

- Немецкий
- Английский
- Французский
- Испанский
- Русский
- Итальянский
- Нидерландский
- Португальский
- Японский
- Китайский
- Польский
- Чешский
- Турецкий

В состоянии при поставке VEGADIF 85 имеет установку языка на английский язык.

В этом меню определяется, какое измеренное значение будет индицироваться на дисплее.


Дисплей - Индицируемое значение 1 и 2 - 4 ... 20 mA



Заводская установка индицируемого значения "Дифференциальное давление".

Дисплей - Формат индикации 1 и 2


В этом меню задается, с каким числом знаков после запятой измеренное значение будет индицироваться на дисплее.



Заводская установка формата индикации "Автоматически".

Дисплей - Подсветка


Модуль индикации и настройки имеет подсветку дисплея. В этом меню можно включить подсветку. Требуемый уровень рабочего напряжения см. в гл. "Технические данные".



В состоянии при поставке подсветка включена.

Диагностика - Статус устройства

В данном меню отображается статус устройства.




В случае ошибки индицируется код и описание ошибки, например: F017 "Диапазон установки слишком малый", а также четырехзначное число для сервисных целей. Коды и описания ошибок, причины и устранение ошибок см. в гл. "Asset Management".

Диагностика - Пиковые значения давления

В датчике сохраняются минимальное и максимальное измеренные значения для дифференциального давления и статического давления. Оба эти значения индицируются через меню "Пиковые значения давления".

В следующем окне можно выполнить отдельный сброс каждого из указателей пиковых значений.




Диагностика - Пиковые значения температуры

В датчике сохраняются минимальное и максимальное пиковые измеренные значения температуры измерительной ячейки

и электроники. В меню "Пиковые значения температуры" показываются оба значения.

В следующем окне можно выполнить отдельный сброс каждого из этих указателей пиковых значений.



Диагностика - Моделирование

Через это меню можно активировать моделирование измеренных значений и тем самым проверить путь сигнала через шинную систему к входной карте контроллера.



Выберите желаемую величину для моделирования и задайте желаемое числовое значение.

Чтобы деактивировать моделирование, нажмите клавишу [ESC] и подтвердите сообщение "Деактивировать моделирование" клавишей [OK].



Осторожно!

В ходе моделирования моделируемое значение выдается как цифровой сигнал. В рамках функции управления состоянием выдается сообщение о статусе "Maintenance".




Информация:

Автоматически датчик завершает моделирование через 60 минут.


Доп. настройки - Дата/Время

В этом меню устанавливаются внутренние часы датчика. Переключения летнего/зимнего времени не производится.



Доп. настройки - Сброс

Посредством сброса сбрасываются определенные выполненные пользователем установки параметров.



Имеются следующие функции сброса:

Состояние при поставке: Восстановление заводских установок параметров на момент поставки, включая выполненные по заказу установки. Программируемая пользователем кривая линейаризации, а также память измеренных значений будут удалены.

Базовые установки: Сброс установок параметров, включая специальные параметры, до значений по умолчанию. Программируемая кривая линейаризации, а также память измеренных значений будут удалены.

Счетчик суммы 1 и 2: Сброс суммированных количеств расхода при измерении расхода

В следующей таблице показаны значения по умолчанию для данного устройства. Доступные меню и значения могут зависеть от исполнения устройства или применения:

Сброс - Начальная установка

Пункт меню	Параметр	Значение по умолчанию
Имя места измерения		Датчик
Применение	Применение	Уровень
Единицы	Единицы установки	mbar (при номинальных измерительных диапазонах ≤ 400 mbar) bar (при номинальных измерительных диапазонах ≥ 1 bar)
	Единицы температуры	°C
Коррекция положения		0,00 bar
Установка	Установка нуля/Min.	0,00 bar 0,00 %
	Установка диапазона/Max.	Номинальный диапазон измерения, bar 100,00 %
Демпфирование	Время интеграции	1 с
Линейаризация		Линейная
Блокировать настройку		Разблокировано

Сброс - Дисплей

Пункт меню	Значение по умолчанию
Язык меню	В зависимости от спецификации заказа
Индицируемое значение 1	Токовый выход в %

Пункт меню	Значение по умолчанию
Индицируемое значение 2	Керамическая измерительная ячейка: Температура измерительной ячейки в °C Металлическая измерительная ячейка: Температура электроники в °C
Формат индикации 1 и 2	Число знаков после запятой автоматически
Подсветка	Включено

Сброс - Диагностика

Пункт меню	Параметр	Значение по умолчанию
Статус устройства		-
Пиковые значения	Давление	Текущее измеренное значение
	Температура	Текущие значения температуры измерительной ячейки, электроники
Моделирование		Давление процесса

Сброс - Доп. настройки

Пункт меню	Параметр	Значение по умолчанию
PIN		0000
Дата/Время		Текущая дата/текущее время
Копировать установки устройства		
Специальные параметры		не сбрасывается
Пересчет	Величина пересчета	Объем в l
	Формат пересчета	0 % соответствует 0 l 100 % соответствует 0 l




Доп. настройки - Копировать установки устройства

Данная функция позволяет копировать установки устройства. Имеются следующие функции копирования:

- Считывать из датчика: данные из датчика сохранить в модуле индикации и настройки.
- Записать в датчик: данные из модуля индикации и настройки снова сохранить в датчике.

В модуле индикации и настройки сохраняются следующие данные и установки:

- Все данные меню "*Начальная установка*" и "*Дисплей*"
- В меню "*Доп. настройки*" пункты "*Сброс*, *Дата/Время*"
- Программируемая пользователем кривая линеаризации

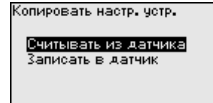

Скопированные данные сохраняются в памяти EEPROM в модуле индикации и настройки, в том числе при отключении питания, данные можно записать из модуля в другие датчики или хранить в модуле как резервную копию данных, например для замены электроники.






Примечание:

Перед сохранением данных в датчике выполняется проверка соответствия данных датчику. При этом индицируется тип датчика исходных данных, а также тип датчика целевого датчика. Если данные не соответствуют, выдается сообщение об ошибке и функция блокируется. Сохранение выполняется только после деблокировки.




Доп. настройки - Пересчет (1)

В меню "Пересчет (1)" определяется величина и единицы пересчета для значения уровня на дисплее, например объем в литрах.






Доп. настройки - Пересчет (2)

В меню "Пересчет (2)" определяется формат пересчета на дисплее и пересчет измеренного значения уровня для 0 % и 100 %.



Доп. настройки - Характеристики датчика перепада давления

В этом меню задаются единицы для датчика перепада давления, а также выбирается массовый или объемный расход.




Далее выполняется установка объемного или массового расхода при 0 % и 100 %.


Доп. настройки - Специальные параметры

В этом пункте меню вы попадаете в защищенную зону для задания специальных параметров. В редких случаях отдельные параметры могут изменяться для адаптации датчика к специальным требованиям.


Изменять установки специальных параметров можно только после консультации с нашими сервисными специалистами.




Инфо - Имя устройства В этом меню индицируется имя и серийный номер устройства:




Инфо - Версия устройства В этом меню индицируется аппаратная и программная версия датчика.



Инфо - Дата заводской калибровки В этом меню индицируется дата заводской калибровки датчика, а также дата последнего изменения параметров датчика через модуль индикации и настройки или через ПН.

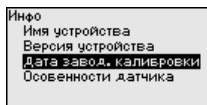

Инфо - Особенности датчика В этом меню индицируются особенности датчика: вид взрывозащиты, присоединение, уплотнение, диапазон измерения, электроника, корпус и др.



7 Начальная установка датчика и интерфейса Modbus посредством PACTware

7.1 Подключение ПК

К электронике датчика Подключение ПК к электронике датчика выполняется через интерфейсный адаптер VEGACONNECT.

Объем параметрирования:

- Электроника датчика

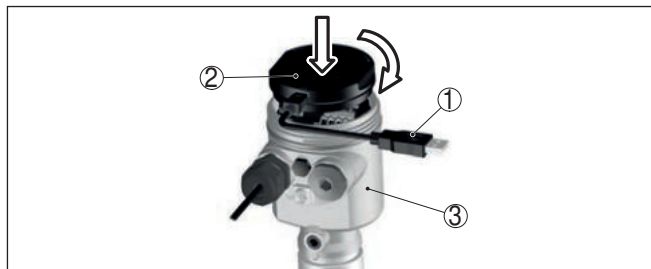


Рис. 38: Подключение ПК через интерфейсный адаптер прямо к датчику

- 1 Кабель USB к ПК
- 2 Интерфейсный адаптер VEGACONNECT
- 3 Датчик

К электронике Modbus Подключение ПК к электронике Modbus выполняется через USB-кабель.

Объем параметрирования:

- Электроника датчика
- Электроника Modbus



Рис. 39: Подключение ПК через USB к электронике Modbus

- 1 Кабель USB к ПК

К кабелю RS 485

Подключение ПК к кабелю RS 485 выполняется через стандартный интерфейсный адаптер RS 485/USB.

Объем параметрирования:

- Электроника датчика
- Электроника Modbus



Информация:

Для этого параметрирования обязательно требуется отключить соединение с удаленным терминалом.

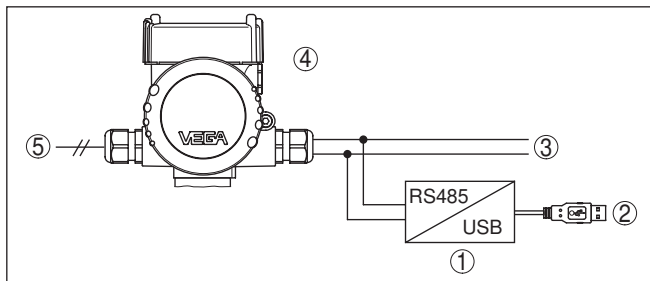


Рис. 40: Подключение ПК через интерфейсный адаптер к кабелю RS 485

- 1 Интерфейсный адаптер RS 485/USB
- 2 Кабель USB к ПК
- 3 Кабель RS 485
- 4 Датчик
- 5 Питание

Условия

7.2 Параметрирование

Параметрирование устройства может выполняться с помощью персонального компьютера с программным обеспечением для настройки PACTware с интегрированными в него драйверами устройства (DTM) по стандарту FDT. В состав Коллекции DTM вместе со всеми имеющимися DTM включается текущая версия PACTware. Драйверы DTM могут интегрироваться и в другие программные оболочки, соответствующие стандарту FDT.



Примечание:

Для обеспечения поддержки всех функций устройства необходимо использовать последнюю версию Коллекции DTM. Однако следует учитывать, что не все описанные функции могут быть доступны в случае старой версии программного обеспечения самого устройства. Новую версию программного обеспечения устройства можно загрузить с нашей домашней страницы в Интернете. Описание процедуры обновления ПО устройства также доступно через Интернет.

Параметрирование с помощью "Коллекции DTM/PACTware" описано в соответствующем руководстве, которое поставляется вместе с Коллекцией DTM, а также может быть загружено с нашей домашней страницы. Подробную информацию см. в онлайн-овой справке PACTware и DTM.

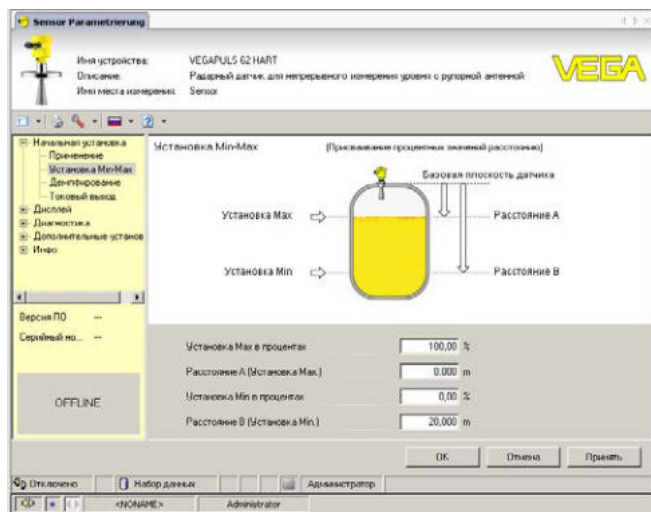


Рис. 41: Вид DTM (пример)

Стандартная версия/ Полная версия

Все DTM устройств поставляются в двух версиях: бесплатной стандартной и платной полной версии. В стандартной версии имеются все функции для полной начальной установки, помощник создания проектов, функции сохранения/печати проектов, функции импорта/экспорта.

Полная версия имеет расширенные возможности печати проектов и функцию сохранения измеренных значений и эхо-кривых. В полную версию также включена программа расчета резервуара и мультивьюер для индикации и анализа сохраненных измеренных значений и эхо-кривых.

Стандартную версию можно загрузить с www.vega.com/downloads и "Software". Полную версию можно получить на CD через наше представительство в вашем регионе.

7.3 Установка адреса устройства

Для работы VEGADIF 85 как ведомого устройства на шине Modbus требуется адрес. Установка адреса выполняется через ПК с PACTware/DTM или через Modbus RTU.

Заводские установки для адреса:

- Modbus: 246
- Levelmaster: 31



Примечание:

Установка адреса устройства возможна только в онлайн-режиме.

Посредством ПК через электронику Modbus

Запустите помощник проекта для создания дерева проекта. В дереве проекта на символе шлюза Modbus правой кнопкой

мыши выберите "Параметры", далее "Параметрирование Online" и тем самым запустите DTM для электроники Modbus.

В строке меню DTM по стрелке рядом с символом "Гаечный ключ" выберите меню "Изменить адрес в устройстве" и задайте желаемый адрес.

С помощью ПК через линию RS 485

В Каталоге устройств в меню "Драйверы" выберите опцию "Modbus Serial". Двойным щелчком на этом драйвере вставьте его в дерево проекта.

Через менеджер устройств своего ПК определите, на каком COM-порте лежит адаптер USB/RS 485. На символе "Modbus COM." в дереве проекта правой кнопкой мыши выберите "Параметры" и тем самым запустите DTM для адаптера USB/RS 485. При "Базовой установке" введите номер COM-порта.

Правой кнопкой мыши выберите "Дополнительные функции" и "Поиск устройств". DTM ищет подключенные абоненты шины Modbus и встраивает их в дерево проекта. В дереве проекта на символе шлюза Modbus правой кнопкой мыши выберите "Параметры", далее "Параметрирование Online" и тем самым запустите DTM для электроники Modbus.

В строке меню DTM по стрелке рядом с символом "Гаечный ключ" выберите меню "Изменить адрес в устройстве" и задайте желаемый адрес.

Затем снова на символе "Modbus COM." в дереве проекта правой кнопкой мыши выберите "Дополнительные функции" и "Изменить адреса DTM" и введите здесь измененный адрес шлюза Modbus.

Через Modbus-RTU

Адрес устройства будет установлен в регистре № 200 регистра временного хранения (см. гл. "Регистр Modbus" данного руководства по эксплуатации).

Порядок действий зависит от удаленного терминала Modbus и инструмента конфигурирования.

7.4 Сохранение данных параметрирования

Рекомендуется задокументировать и сохранить данные параметрирования через PACTware для дальнейшего использования и сервисных целей.

8 Пуск измерительной установки в эксплуатацию

8.1 Измерение уровня

Закрытая емкость

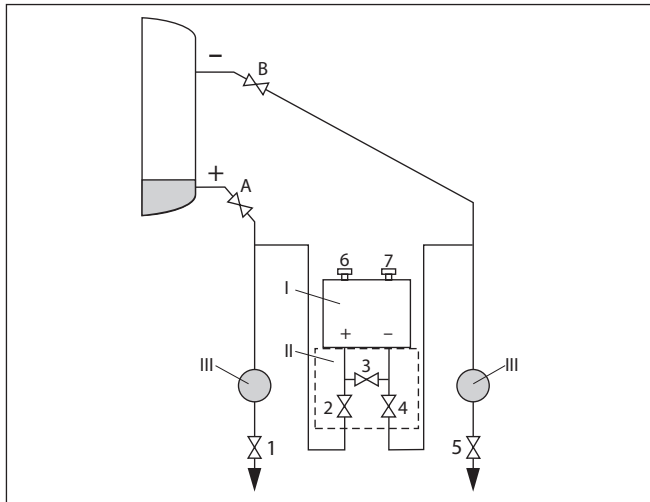


Рис. 42: Предпочтительная схема установки для измерения в закрытой емкости

- I VEGADIF 85
- II 3-вентильный блок
- III Отделители
- 1, 5 Спускные вентили
- 2, 4 Впускные вентили
- 6, 7 Воздушные вентили на VEGADIF 85
- A, B Запорные вентили

Выполнить следующее:

1. Наполнить емкость до уровня выше нижнего отвода
2. Измерительную установку заполнить продуктом
Закреть вентиль 3: Стороны высокого/низкого давления разделены.
Открыть вентили A и B: Запорные вентили открыты.
3. Удалить воздух со стороны высокого давления (если необходимо, опорожнить сторону низкого давления).
Открыть вентили 2 и 4: Продукт поступает на сторону высокого давления.
Кратковременно открыть и снова закрыть вентили 6 и 7: Сторона высокого давления полностью заполняется продуктом, а воздух удаляется.
4. Место измерения привести в рабочее состояние.
Теперь:

Вентили 3, 6 и 7 закрыты.
Вентили 2, 4, А и В открыты

Закрытая емкость с паровым слоем

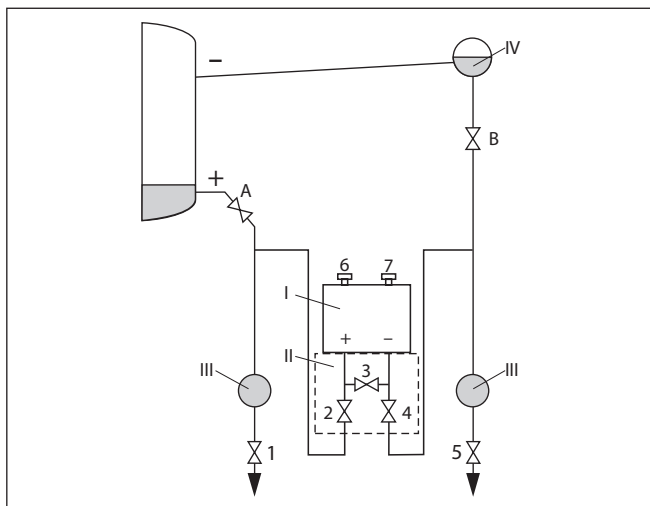


Рис. 43: Предпочтительная схема установки для измерения в закрытых емкостях с наличием парового слоя

- I VEGADIF 85
- II 3-вентильный блок
- III Отделители
- IV Сосуд для конденсата
- 1, 5 Спускные вентили
- 2, 4 Впускные вентили
- 3 Уравнительный вентиль
- 6, 7 Воздушные вентили на VEGADIF 85
- A, B Запорные вентили

Выполнить следующее:

1. Наполнить емкость до уровня выше нижнего отвода
2. Измерительную установку заполнить продуктом
Открыть вентили А и В: Запорные вентили открыты.
Линию низкого динамического давления заполнить до высоты сосуда для конденсата.
3. Удалить воздух из прибора, для чего выполнить следующее:
Открыть вентили 2 и 4: Продукт поступает.
Открыть вентиль 3: Стороны высокого и низкого давления выравниваются.
Кратковременно открыть и снова закрыть вентили 6 и 7: Прибор полностью заполняется продуктом, а воздух удаляется.
4. Место измерения привести в рабочее состояние, для чего выполнить следующее:

Закрывать вентиль 3: Стороны высокого и низкого давления разделены.

Открыть вентиль 4: Сторона низкого давления подключена.

Теперь:

Вентили 3, 6 и 7 закрыты.

Вентили 2, 4, А и В открыты.

8.2 Измерение расхода

Газы

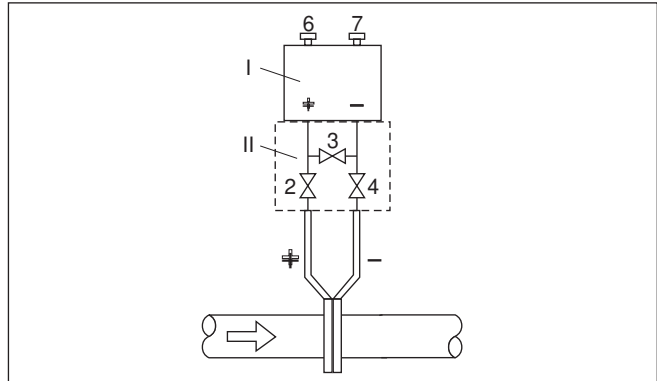


Рис. 44: Предпочтительная схема установки для газов, подключение через 3-вентильный блок, присоединяемый на фланцах с обеих сторон

I VEGADIF 85

II 3-вентильный блок

2, 4 Впускные вентили

3 Уравнительный вентиль

6, 7 Воздушные вентили на VEGADIF 85

Жидкости

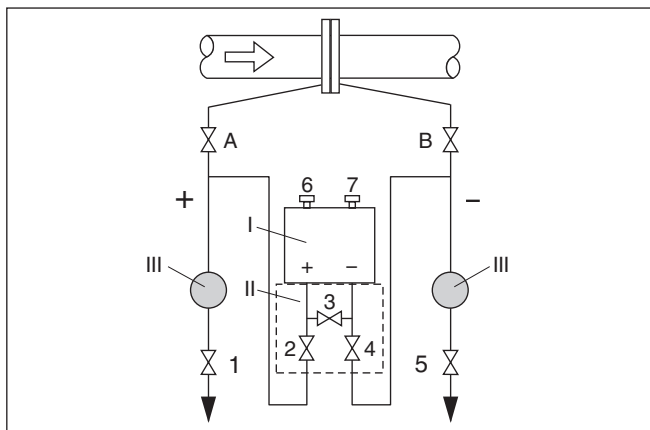


Рис. 45: Предпочтительная схема установки для измерения на жидкостях

- I VEGADIF 85
- II 3-вентильный блок
- III Отделители
- 1, 5 Спускные вентили
- 2, 4 Впускные вентили
- 3 Уравнительный вентиль
- 6, 7 Воздушные вентили на VEGADIF 85
- A, B Запорные вентили

Выполнить следующее:

1. Закрыть вентиль 3.
2. Измерительную установку заполнить продуктом.
Для этого открыть вентили A, B (если имеются), а также 2, 4: Продукт втекает.
При необходимости, прочистить линии динамического давления: для газов - продувкой сжатым воздухом, для жидкостей - промывкой.²⁾
Закрыть вентили 2 и 4 для отсечения устройства.
Затем открыть вентили 1 и 5 для продувки/промывки линий динамического давления.
После очистки закрыть вентили 1 и 5 (если имеются).
3. Удалить воздух из прибора, для чего выполнить следующее:
Открыть вентили 2 и 4: Продукт втекает.
Закрыть вентиль 4: Закрыта сторона низкого давления.
Открыть вентиль 3: Стороны высокого и низкого давления выравниваются.
Кратковременно открыть и снова закрыть вентили 6 и 7: Прибор полностью заполняется продуктом, а воздух удаляется.

²⁾ При установке с 5 вентилями.

4. Если имеются следующие условия, выполнить коррекцию положения. Если следующие условия отсутствуют, то коррекцию положения нужно выполнить только после шага 6.
Условия:
Процесс не может быть отсечен.
Позиции отбора давления (А и В) находятся на одной геодезической высоте.
5. Место измерения привести в рабочее состояние, для чего выполнить следующее:
Закрывать вентиль 3: Стороны высокого и низкого давления разделены.
Открыть вентиль 4: Сторона низкого давления подключена.
Теперь:
Вентили 1, 3, 5, 6 и 7 закрыты.³⁾
Вентили 2 и 4 открыты.
Вентили А и В открыты
6. Выполнить коррекцию положения, если расход может быть отсечен. В этом случае шаг 5 выпадает.

³⁾ Вентили 1, 3, 5: для установки с 5 вентилями.

9 Диагностика, управление имуществом (Asset Management) и сервис

9.1 Содержание в исправности

Обслуживание

При использовании по назначению и нормальной эксплуатации особое обслуживание не требуется.

Меры против налипания

Налипание продукта на мембрану может повлиять на результат измерения. В зависимости от датчика и условий применения, следует принять соответствующие меры для предупреждения сильного налипания, а особенно затвердевания продукта на мембране.

Очистка

Также очистка способствует тому, чтобы были видны маркировки и шильдик прибора.

При этом нужно учитывать следующее:

- Использовать только такие чистящие средства, которые не будут оказывать разрушающее действие на корпус, шильдик и уплотнения.
- Применять только такие методы очистки, которые соответствуют степени защиты прибора.

9.2 Память диагностики

Устройство имеет несколько памятей, используемых для диагностических целей. Данные сохраняются в памяти, в том числе при отключении питания.

Память измеренных значений

В датчике в кольцевом буфере могут сохраняться до 100000 измеренных значений. Каждая запись содержит измеренное значение с отметкой даты/времени.

В зависимости от исполнения устройства, могут сохраняться, например, следующие значения:

- Уровень
- Давление процесса
- Дифференциальное давление
- Статическое давление
- Процентное значение
- Значения в пересчете
- Токовый выход
- Lin.-проценты
- Температура измерительной ячейки
- Температура электроники

Память измеренных значений в состоянии при поставке активна, и в ней каждые 10 с сохраняется значение давления и значение температуры измерительной ячейки, а в случае измерения электронного дифференциального давления также значение статического давления.

Желаемые значения и условия записи задаются посредством ПК с PACTware/DTM или системы управления с EDD. Этим путем выполняется отбор или также сброс данных.

Память событий

В датчике в нестираемой памяти автоматически сохраняется до 500 событий с отметкой времени. Каждая запись содержит дату/время, тип события, описание события и значение. Типы событий:

- Изменение параметра
- Временные точки включения и выключения
- Сообщения о статусе (по NE 107)
- Сообщения об ошибках (по NE 107)

Отбор данных осуществляется через ПК с PACTware/DTM или систему управления с EDD.

9.3 Функция управления имуществом (Asset Management)

Устройство имеет функцию самоконтроля и диагностики по NE 107 и VDI/VDE 2650. Подробные сообщения об ошибках, соответствующие приведенным в следующей таблице сообщениям о статусе, отображаются в меню "Диагностика" на модуле индикации и настройки, в PACTware/DTM и EDD.

Сообщения о статусе

Сообщения о статусе подразделяются по следующим категориям:

- Отказ
- Функциональный контроль
- Вне спецификации
- Требуется обслуживание

и обозначаются соответствующими пиктограммами:

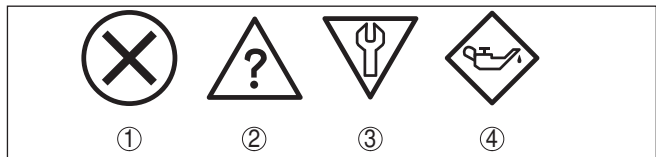


Рис. 46: Пиктограммы сообщений о статусе

- 1 Отказ (Failure) - красный
- 2 Вне спецификации (Out of specification) - желтый
- 3 Функциональный контроль (Function check) - оранжевый
- 4 Требуется обслуживание (Maintenance) - синий

Отказ (Failure): Обнаружено нарушение функции, устройство выдает сообщение о неисправности.

Это сообщение о статусе всегда активно, деактивирование пользователем невозможно.

Функциональный контроль (Function check): На устройстве выполняется какая-либо функция, измеренное

значение временно недействительное (например во время моделирования).

Данное сообщение о статусе по умолчанию неактивно. Пользователь может активировать его через PACTware/DTM или EDD.

Вне спецификации (Out of specification): Измеренное значение ненадежное, так как превышена спецификация устройства (например температура электроники).

Данное сообщение о статусе по умолчанию неактивно. Пользователь может активировать его через PACTware/DTM или EDD.

Требуется обслуживание (Maintenance): Функция устройства ограничена из-за внешних воздействий. Есть влияние на измеренное значение, но измеренное значение действительное. Для предупреждения отказа в ближайшее время (например из-за налипания), необходимо запланировать обслуживание.

Данное сообщение о статусе по умолчанию неактивно. Пользователь может активировать его через PACTware/DTM или EDD.

Failure

Код Текстовое сообщение	Причина	Устранение	DevSpec State in CMD 48
F013 Нет действительного измеренного значения	<ul style="list-style-type: none"> ● Избыточное давление или пониженное давление ● Дефект измерительной ячейки 	<ul style="list-style-type: none"> ● Заменить измерительную ячейку ● Отправить устройство на ремонт 	Бит 0 байта 0...5
F017 Диапазон установки слишком малый	<ul style="list-style-type: none"> ● Установка вне пределов спецификации 	<ul style="list-style-type: none"> ● Изменить установку в соответствии с предельными значениями 	Бит 1 байта 0...5
F025 Ошибка в таблице линеаризации	<ul style="list-style-type: none"> ● Опорные точки возрастают не в непрерывной последовательности, например, из-за нелогичной пары значений 	<ul style="list-style-type: none"> ● Проверить таблицу линеаризации ● Таблицу удалить/создать снова 	Бит 2 байта 0...5
F036 Отсутствует исполнимое ПО датчика	<ul style="list-style-type: none"> ● Неудачное или прерванное обновление ПО 	<ul style="list-style-type: none"> ● Повторить обновление ПО ● Проверить исполнение электроники ● Заменить электронику ● Отправить устройство на ремонт 	Бит 3 байта 0...5
F040 Ошибка в электронике	<ul style="list-style-type: none"> ● Аппаратная неисправность 	<ul style="list-style-type: none"> ● Заменить электронику ● Отправить устройство на ремонт 	Бит 4 байта 0...5
F041 Ошибка связи	<ul style="list-style-type: none"> ● Нет соединения с электронной датчика 	<ul style="list-style-type: none"> ● Проверить соединение между электроникой чувствительного элемента и главной электроникой (у исполнения с выносным корпусом) 	Бит 5 байта 0...5

Код Текстовое сообщение	Причина	Устранение	DevSpec State in CMD 48
F080 Общая ошибка ПО	● Общая ошибка ПО	● Кратковременно отключить рабочее напряжение	Бит 6 байта 0...5
F105 Идет поиск измеренного значения	● Устройство находится в пусковой фазе, и измеренное значение пока не может быть обнаружено	● Подождать до завершения пусковой фазы	Бит 7 байта 0...5
F113 Ошибка связи	● Ошибка во внутренней связи устройства	● Кратковременно отключить рабочее напряжение ● Отправить устройство на ремонт	Бит 8 байта 0...5
F260 Ошибка в калибровке	● Ошибка в выполненной на заводе калибровке ● Ошибка в EEPROM	● Заменить электронику ● Отправить устройство на ремонт	Бит 10 байта 0...5
F261 Ошибка в установке устройства	● Ошибка при начальной установке ● Ошибка при выполнении сброса	● Повторить начальную установку ● Повторить сброс	Бит 11 байта 0...5
F264 Ошибка монтажа/начальной установки	● Не соответствующие выбранному применению настройки (например: "Расстояние", единицы установки при применении "Давление процесса") ● Недействительная конфигурация датчика (например: Применение "Электронное дифференциальное давление" с подключенной измерительной ячейкой дифференциального давления)	● Изменить настройки ● Изменить подключенную конфигурацию датчика или применение	Бит 12 байта 0...5
F265 Нарушение функции измерения	● Датчик более не выполняет измерения	● Выполнить сброс ● Кратковременно отключить рабочее напряжение	Бит 13 байта 0...5

Tab. 7: Коды ошибок и текстовые сообщения, указания о причинах и мерах по устранению

Function check

Код Текстовое сообщение	Причина	Устранение	DevSpec State in CMD 48
S700 Моделирование активно	● Активно моделирование	● Завершить моделирование ● Подождать до автоматического завершения через 60 минут	"Simulation Active" в "Standardized Status 0" ("Моделирование активно" в "Стандартизированном статусе 0")

Tab. 8: Коды ошибок и текстовые сообщения, указания о причинах и мерах по устранению

Out of specification

Код Текстовое сообщение	Причина	Устранение	DevSpec State in CMD 48
S600 Недопустимая температура электроники	● Температура электроники не в пределах спецификации	● Проверить температуру окружающей среды ● Изолировать электронику	Бит 23-0 байта 14 ... 24
S603 Недопустимое рабочее напряжение	● Рабочее напряжение ниже специфицированного диапазона	● Проверить электрическое подключение ● При необходимости, повысить рабочее напряжение	Бит 23-1 байта 14 ... 24
S605 Недопустимое значение давления	● Измеренное значение давления ниже или выше диапазона установки	● Проверить номинальный измерительный диапазон устройства ● Применить, соответственно, устройство с большим измерительным диапазоном	Бит 23-2 байта 14 ... 24

Tab. 9: Коды ошибок и текстовые сообщения, указания о причинах и мерах по устранению

Maintenance

Код Текстовое сообщение	Причина	Устранение	DevSpec State in CMD 48
M500 Ошибка в состоянии при поставке	● При сбросе до состояния при поставке данные не были восстановлены	● Повторить сброс ● Загрузить в датчик файл XML с данными датчика	Бит 0 байта 14...24
M501 Ошибка в неактивной таблице линеаризации	● Опорные точки возрастают не в непрерывной последовательности, например, из-за нелогичной пары значений	● Проверить таблицу линеаризации ● Таблицу удалить/создать снова	Бит 1 байта 14 ... 24
M502 Ошибка в памяти событий	● Аппаратная ошибка EEPROM	● Заменить электронику ● Отправить устройство на ремонт	Бит 2 байта 14 ... 24
M504 Ошибка в интерфейсе устройства	● Аппаратная неисправность	● Заменить электронику ● Отправить устройство на ремонт	Бит 3 байта 14...24
M507 Ошибка в установке устройства	● Ошибка при начальной установке ● Ошибка при выполнении сброса	● Выполнить сброс и повторить начальную установку	Бит 4 байта 14...24

Tab. 10: Коды ошибок и текстовые сообщения, указания о причинах и мерах по устранению

9.4 Устранение неисправностей

Состояние при неисправностях

Лицо, эксплуатирующее устройство, должно принять соответствующие меры для устранения возникших неисправностей.

Порядок устранения неисправностей

Первые меры:

- Обработка сообщений об ошибках через настроечное устройство
- Проверка выходного сигнала
- Обработка ошибок измерения

Разнообразные диагностические функции можно использовать на ПК с ПО PACTware и соответствующим DTM. Во многих случаях таким путем можно установить и устранить причины неисправностей.

Действия после устранения неисправностей

В зависимости от причины неисправности и принятых мер, настройки, описанные в гл. "Пуск в эксплуатацию", нужно выполнить снова либо проверить их достоверность и полноту.

24-часовая сервисная горячая линия

Если указанные меры не дают результата, в экстренных случаях звоните на сервисную горячую линию VEGA по тел. **+49 1805 858550**.

Горячая линия работает круглосуточно семь дней в неделю.

Консультации по горячей линии даются на английском языке. Консультации бесплатные (без учета платы за телефонный звонок).

9.5 Замена рабочего узла у исполнения IP 68 (25 bar)

У исполнения IP 68 (25 bar) рабочий узел может быть заменен самим пользователем на месте применения. Соединительный кабель и выносной корпус могут быть сохранены.

Необходимый инструмент:

- Торцовый шестигранный ключ (размер 2)

**Осторожно!**

Замену можно производить только в обесточенном состоянии.



Для применения во взрывоопасных зонах должна использоваться сменная часть с соответствующей маркировкой по взрывозащите.

**Осторожно!**

При замене внутренняя сторона частей должна быть защищена от грязи и влажности.

Для замены выполнить следующее:

1. Торцовым шестигранным ключом ослабить стопорный винт
2. Кабельный узел осторожно снять с рабочего узла

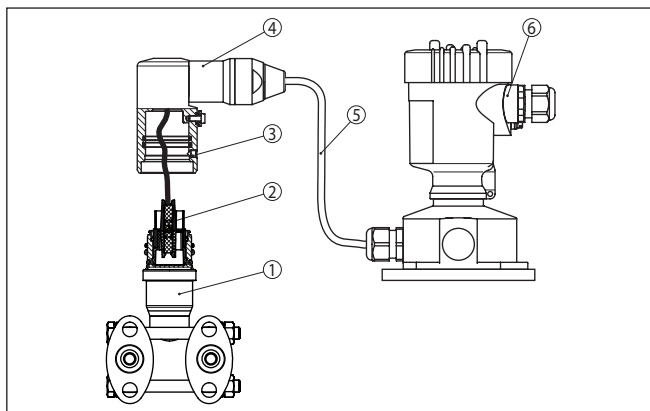


Рис. 47: VEGADIF 85 в исполнении IP 68, 25 bar, с боковым выводом кабеля и выносным корпусом

- 1 Рабочий узел
- 2 Штекерный разъем
- 3 Стопорный винт
- 4 Кабельный узел
- 5 Соединительный кабель
- 6 Выносной корпус

3. Отсоединить штекерный соединитель
 4. Смонтировать новый рабочий узел на месте измерения
 5. Снова соединить штекерный соединитель
 6. Кабельный узел вставить в рабочий узел и повернуть в желаемое положение
 7. Торцовым шестигранным ключом затянуть стопорный винт
- Замена выполнена.

Для этого требуется серийный номер, который указан на шильдике прибора или на накладной.

9.6 Замена блока электроники

Дефектный блок электроники может быть заменен самим пользователем на блок идентичного типа.



Для Ex-применений могут применяться только устройства и блоки электроники с соответствующей маркировкой взрывозащиты.

Подробную информацию по замене электроники см. в руководстве по эксплуатации блока электроники.

9.7 Обновление ПО

Для обновления ПО устройства необходимо следующее:

- Устройство
- Питание
- Интерфейсный адаптер VEGACONNECT

- ПК с ПО PACTware
- Файл с актуальным ПО устройства

Актуальное ПО устройства и описание процедуры можно найти в разделе загрузок www.vega.com

**Осторожно!**

Разрешения на применение устройств могут быть связаны с определенными версиями ПО. При обновлении ПО убедитесь, что разрешение на применение остается действующим.

Подробную информацию см. в разделе загрузок на www.vega.com.

9.8 Действия при необходимости ремонта

Формуляр для возврата устройства на ремонт и описание процедуры можно найти в разделе загрузок www.vega.com. Заполнение такого формуляра поможет быстро и без дополнительных запросов произвести ремонт.

При необходимости ремонта выполнить следующее:

- Распечатать и заполнить бланк для каждого прибора
- Прибор очистить и упаковать для транспортировки
- Заполненный формуляр и имеющиеся данные безопасности прикрепить снаружи на упаковку
- Адрес для обратной доставки можно узнать у нашего представителя в вашем регионе. Наши региональные представительства см. на нашей домашней странице www.vega.com.

10 Демонтаж

10.1 Порядок демонтажа



Внимание!

При наличии опасных рабочих условий (емкость или трубопровод под давлением, высокая температура, агрессивный или ядовитый продукт и т.п.), демонтаж следует выполнять с соблюдением соответствующих норм техники безопасности.

Выполнить действия, описанные в п. "Монтаж" и "Подключение к источнику питания", в обратном порядке.

10.2 Утилизация

Устройство состоит из перерабатываемых материалов. Конструкция прибора позволяет легко отделить блок электроники.

Утилизация в соответствии с установленными требованиями исключает негативные последствия для человека и окружающей среды и позволяет повторно использовать ценные материалы.

Материалы: см. п. "Технические данные"

При невозможности утилизировать устройство самостоятельно, обращайтесь к изготовителю.

Директива WEEE 2012/19/EU

Данное устройство не подлежит действию Директивы WEEE 2012/19/EU и соответствующих национальных законов.

Для утилизации устройство следует направлять прямо на специализированное предприятие, минуя коммунальные пункты сбора мусора, которые, в соответствии с Директивой WEEE, могут использоваться только для утилизации продуктов личного потребления.

11 Приложение

11.1 Технические данные

Указание для сертифицированных устройств

Для сертифицированных устройств (например, Ex-сертифицированных) действуют технические данные, указанные в соответствующих "Указаниях по безопасности". Такие данные, например для условий применения или напряжения питания, могут отличаться от приведенных здесь данных.

Материалы и вес

Материал 316L соответствует нержавеющей стали 1.4404 или 1.4435

Контактирующие с продуктом материалы

- Присоединение - боковые фланцы 316L, Alloy C276 (2.4819)
- Разделительная мембрана 316L, сплав C276 (2.4819), тантал
- Уплотнение FKM (ERIKS 514531), EPDM (ERIKS 55914)
- Уплотнение при монтаже изолирующей диафрагмы Медное уплотнительное кольцо
- Резьбовые заглушки 316L
- Воздушный вентиль 316L

Заполняющая жидкость

- Стандартные применения Силиконовое масло
- Применение на кислороде Галоидоуглеродное масло⁴⁾

Не контактирующие с продуктом материалы

- Корпус электроники Пластик PBT (полиэстер), литой под давлением алюминий с порошковым покрытием, 316L
- Кабельный ввод PA, нерж. сталь, латунь
- Уплотнение кабельного ввода NBR
- Транспортная заглушка кабельного ввода PA
- Выносной корпус Пластик PBT (полиэстер), 316L
- Цоколь, пластина для монтажа выносного корпуса электроники на стене Пластик PBT (полиэстер), 316L
- Уплотнение между цоколем корпуса и планкой для настенного монтажа TPE (несъемное)
- Уплотнительное кольцо крышки корпуса Силикон (корпус из алюминия/пластика), NBR (корпус из нержавеющей стали)
- Смотровое окошко в крышке корпуса для модуля индикации и настройки Поликарбонат (внесен в список UL-746-C)
- Винты и гайки для бокового фланца PN 160: винт с шестигранной головкой DIN 931 M8 x 90 A2 70, шестигранная гайка DIN 934 M8 A4 70

⁴⁾ Учитывать отклоняющиеся пределы температуры процесса

– Клемма заземления	316Ti/316L
– Соединительный кабель между датчиком IP 68 и выносным корпусом электроники	PE, PUR
– Крепление типового шильдика на кабеле (исполнение IP 68)	Твердый полиэтилен
Вес прибл.	4,2 ... 4,5 кг (9.26 ... 9.92 lbs), в зависимости от типа присоединения

Макс. моменты затяжки

Винты монтажной скобы	30 Nm (22.13 lbf ft)
Винты цоколя выносного корпуса	5 Nm (3.688 lbf ft)
Кабельные вводы NPT и кабельные рукава	
– Пластиковый корпус	10 Nm (7.376 lbf ft)
– Корпус из алюминия или нержавеющей стали	50 Nm (36.88 lbf ft)

Входная величина

Диапазоны давления в bar/Па

Номинальный диапазон измерения	Нижний предел измерения	Верхний предел измерения
10 mbar (1 kPa)	-10 mbar (-3 kPa)	+10 mbar (+3 kPa)
30 mbar (3 kPa)	-30 mbar (-3 kPa)	+30 mbar (+3 kPa)
100 mbar (10 kPa)	-100 mbar (-10 kPa)	+100 mbar (+10 kPa)
500 mbar (50 kPa)	-500 mbar (-50 kPa)	+500 mbar (+50 kPa)
3 bar (300 kPa)	-3 bar (-300 kPa)	+3 bar (+300 kPa)
16 bar (1600 kPa)	-16 bar (-1600 kPa)	+16 bar (+1600 kPa)

Диапазоны давления в psi

Номинальный диапазон измерения	Нижний предел измерения	Верхний предел измерения
0.15 psigg	-0.15 psigg	+0.15 psigg
0.45 psig	-0.45 psig	+0.45 psig
1.5 psig	-1.5 psig	+1.5 psig
7.5 psig	-7.5 psig	+7.5 psig
45 psig	-45 psig	+45 psig
240 psig	-240 psig	+240 psig

Диапазоны установки:⁵⁾

Макс. допустимое изменение измерительного диапазона (Turn Down) – Без ограничения (рекомендуется 20 : 1)

⁵⁾ Относительно номинального диапазона измерения.

Установка - Дифференциальное давление

Установка нуль/диапазон:

- Значение давления - нуль -120 ... +120 %
- Значение давления - диапазон Нуль + (-240 ... +240 %)

Установка - Уровень

Установка Min./Max.:

- Процентное значение -10 ... +110 %
- Значение давления -120 ... +120 %

Установка - Расход

Установка нуль/диапазон:

- Значение давления - нуль -120 ... +120 %
- Значение давления - диапазон -120 ... +120 %

Фаза включенияВремя разгона при рабочем напряжении U_B

- $\geq 12 \text{ V DC}$ $\leq 9 \text{ s}$
- $< 12 \text{ V DC}$ $\leq 22 \text{ s}$

Пусковой ток (для времени разгона) $\leq 3,6 \text{ mA}$ **Выходная величина**

Выход

- физический слой Цифровой выходной сигнал по стандарту EIA-485
- Данные спецификации шины Modbus Application Protocol V1.1b3, Modbus over serial line V1.02
- Протоколы данных Modbus RTU, Modbus ASCII, Levelmaster

Макс. скорость передачи

57,6 Кбит/с

Динамическая характеристика выхода

Динамические параметры, в зависимости от среды и температуры

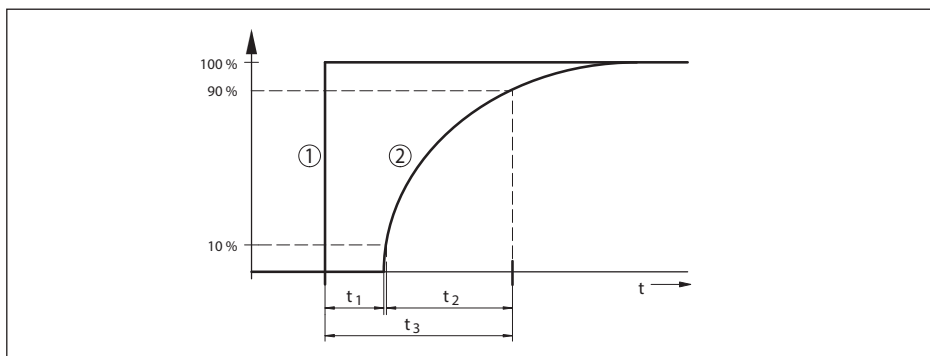


Рис. 48: Состояние при скачкообразном изменении параметров процесса. t_1 : время нечувствительности; t_2 : время нарастания; t_3 : время реакции на скачкообразное изменение

- 1 Параметр процесса
- 2 Выходной сигнал

Исполнение, номинальный диапазон измерения	Время нечувствительности t_1	Время нарастания t_2	Время реакции на скачок t_3
Базовое исполнение, 10 mbar и 30 mbar	160 ms	115 ms	275 ms
Базовое исполнение, 100 mbar	130 ms	95 ms	225 ms
Базовое исполнение, 500 mbar		75 ms	205 ms
Базовое исполнение, 3 bar		60 ms	190 ms
Базовое исполнение, 16 bar			
Исполнение с изолирующей диафрагмой, все номинальные диапазоны измерения	В зависимости от изолирующей диафрагмы	В зависимости от изолирующей диафрагмы	В зависимости от изолирующей диафрагмы
Исполнение IP 68 (25 bar)	дополнительно 50 ms	дополнительно 150 ms	дополнительно 200 ms

Демпфирование (63 % входной величины) 0 ... 999 с, устанавливается через меню "Демпфирование"

Эталонные условия и влияющие величины (по DIN EN 60770-1)

Эталонные условия по DIN EN 61298-1

- Температура +18 ... +30 °C (+64 ... +86 °F)
- Относительная влажность воздуха 45 ... 75 %
- Давление воздуха 860 ... 1060 mbar/86 ... 106 kPa (12.5 ... 15.4 psig)

Определение характеристики Установка граничной точки по IEC 61298-2

Характеристика Линейная

Калибровочное положение измерительной ячейки вертикально, т. е. вертикальный рабочий узел

Материал боковых фланцев 316L

Погрешность на токовом выходе $< \pm 80 \mu\text{A}$
 вследствие сильных высокочастотных
 электромагнитных полей в пределах
 EN 61326-1

Погрешность измерения определяется по методу граничной точки в соответствии с IEC 60770, или IEC 61298

Погрешность измерения включает нелинейность, гистерезис и неповторяемость.

Значения действительны для **цифрового** сигнального выхода (HART, Profibus PA, Foundation Fieldbus), а также для **аналогового** токового выхода 4 ... 20 mA относительно установленного диапазона измерения. Изменение диапазона - Turn down (TD) - это отношение номинального диапазона измерения к установленному диапазону измерения.

Диапазон измерения	TD 1 : 1 до 5 : 1	TD > 5 : 1	TD > 10 : 1
10 mbar (1 kPa)/0.145 psi	$< \pm 0,1 \% \times \text{TD}$		$< \pm 0,02 \% \times \text{TD}$
30 mbar (3 kPa)/0.44 psi			
100 mbar (10 kPa)/1.5 psi	$< \pm 0,065 \%$		$< \pm 0,035 \% + 0,01 \% \times \text{TD}$
500 mbar (50 kPa)/7.3 psi			$< \pm 0,015 \% + 0,005 \% \times \text{TD}$
3 bar (300 kPa)/43.51 psi			$< \pm 0,035 \% + 0,01 \% \times \text{TD}$
16 bar (1600 kPa)/232.1 psi			$< \pm 0,035 \% + 0,01 \% \times \text{TD}$

Влияние температуры продукта и окружающей среды

Термическое изменение нулевого сигнала и выходного диапазона

Действительно для устройств в базовом исполнении с **цифровым** сигнальным выходом (Profibus PA, Foundation Fieldbus, Modbus). Данные относительно установленного диапазона измерения. Turn down (TD) = номинальный диапазон измерения / установленный диапазон измерения.

Влияние на дифференциальное давление⁶⁾

Диапазон измерения	-10 ... +60 °C / +14 ... +140 °F	-40 ... -10 °C / -40 ... +14 °F und +60 ... +85 °C / +140 ... +185 °F
10 mbar (1 kPa)/0.145 psi	$< \pm 0,15 \% + 0,20 \% \times \text{TD}$	$< \pm 0,4 \% + 0,3 \% \times \text{TD}$
30 mbar (3 kPa)/0.44 psi	$< \pm 0,10 \% + 0,10 \% \times \text{TD}$	$< \pm 0,15 \% + 0,15 \% \times \text{TD}$
100 mbar (10 kPa)/1.5 psi	$< \pm 0,15 \% + 0,15 \% \times \text{TD}$	$< \pm 0,15 \% + 0,20 \% \times \text{TD}$
500 mbar (50 kPa)/7.3 psi	$< \pm 0,08 \% + 0,05 \% \times \text{TD}$	$< \pm 0,12 \% + 0,06 \% \times \text{TD}$
3 bar (300 kPa)/43.51 psi		
16 bar (1600 kPa)/232.1 psi	$< \pm 0,15 \% + 0,015 \% \times \text{TD}$	$< \pm 0,15 \% + 0,20 \% \times \text{TD}$

Влияние на статическое давление⁷⁾

⁶⁾ Относительно установленного диапазона измерения.

⁷⁾ Относительно конечного значения диапазона измерения.

Диапазон измерения	До номинального давления ⁹⁾	-10 ... +60 °C / +14 ... +140 °F	-40 ... -10 °C / -40 ... +14 °F	+60 ... +85 °C //+140 ... +185 °F
10 mbar (1 kPa)/0.145 psi	40 bar (4000 kPa)	< ±0,1 %	< ±0,15 %	
30 mbar (3 kPa)/0.44 psi				
100 mbar (10 kPa)/1.5 psi	40 bar (4000 kPa)			
500 mbar (50 kPa)/7.3 psi				
3 bar (300 kPa)/43.51 psi				
16 bar (1600 kPa)/232.1 psi				

Влияние статического давления

Значения действительны для **цифрового** сигнального выхода (HART, Profibus PA, Foundation Fieldbus), а также для **аналогового** токового выхода 4 ... 20 mA относительно установленного диапазона измерения. Изменение диапазона - Turn down (TD) - это отношение номинального диапазона измерения к установленному диапазону измерения.

Номинальный диапазон измерения	До номинального давления ⁹⁾	Влияние на нулевую точку	Влияние на диапазон
10 mbar (1 kPa)/0.145 psi	40 bar	< ±0,10 %	< ±0,10 % x TD
30 mbar (3 kPa)/0.44 psi			
100 mbar (10 kPa)/1.5 psi	160 bar		
500 mbar (50 kPa)/7.3 psi			
3 bar (300 kPa)/43.51 psi			
16 bar (1600 kPa)/232.1 psi			

Долговременная стабильность (соотв. DIN 16086)

Действительно для **цифрового** сигнального выхода (HART, Profibus PA, Foundation Fieldbus), а также для **аналогового** токового выхода 4 ... 20 mA при эталонных условиях. Изменение диапазона - Turn down (TD) - это отношение номинального диапазона измерения к установленному диапазону измерения.

Долгосрочная стабильность нулевого сигнала и выходного диапазона соответствует значению F_{stab} в гл. "Расчет суммарной погрешности (по DIN 16086)".

Долговременная стабильность нулевого сигнала и выходного диапазона

⁸⁾ Конечное значение диапазона измерения абсолютного давления.

⁹⁾ Конечное значение диапазона измерения абсолютного давления.

Диапазон измерения	Дифференциальное давление ¹⁰⁾		
	Статическое давление ¹¹⁾		
	1 год	5 лет	10 лет
10 mbar (1 kPa)/0.145 psi	< 0,065 %	< 0,1 %	< 0,15 %
30 mbar (3 kPa)/0.44 psi			
100 mbar (10 kPa)/1.5 psi			
500 mbar (50 kPa)/7.3 psi			
3 bar (300 kPa)/43.51 psi			
16 bar (1600 kPa)/232.1 psi			

Условия процесса

Температура процесса

Материал уплотнение	Заполняющее масло	Предельные температуры
FKM (ERIKS 5145531)	Силиконовое масло	-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)
	Галоидоуглеродное масло для применения на кислороде	-10 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)
EPDM (ERIKS 55914)	Силиконовое масло	-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)
	Галоидоуглеродное масло для применения на кислороде	-10 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)
Медь	Силиконовое масло	-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)
	Галоидоуглеродное масло для применения на кислороде	-20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)

Давление процесса¹²⁾

Номинальный диапазон измерения	Макс. допустимое давление процесса	Перегрузка с одной стороны	Перегрузка с обеих сторон	Мин. допустимое статическое давление
10 mbar (1 kPa)	40 bar (4000 kPa)	40 bar (4000 kPa)	60 bar (6000 kPa)	1 mbar _{abs} (100 Pa _{abs})
30 mbar (3 kPa)				
100 mbar (10 kPa)				
500 mbar (50 kPa)				
3 bar (300 kPa)				
16 bar (1600 kPa)				

¹⁰⁾ Коэффициент Turn Down, относительно установленного диапазона измерения.

¹¹⁾ Относительно конечного значения диапазона измерения.

¹²⁾ Базовая температура +25 °C (+77 °F).

Номинальный диапазон измерения	Макс. допустимое давление процесса	Перегрузка с одной стороны	Перегрузка с обеих сторон	Мин. допустимое статическое давление
0.15 psig	580.1 psig	580.1 psig	870.2 psig	0.015 psi
0.45 psig				
1.5 psig	2320 psig	2320 psig	3481 psig	
7.5 psig	2320 psig	2320 psig	3481 psig	
45 psig				
240 psig				

Механическая нагрузка

Устойчивость к вибрации

4 g при 5 ... 200 Hz по EN 60068-2-6 (вибрация при резонансе)

Устойчивость к удару

 50 g, 2,3 мс по EN 60068-2-27 (механический удар)¹³⁾

Условия окружающей среды

Исполнение	Температура окружающей среды	Температура хранения и транспортировки
Стандартное исполнение	-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)	-60 ... +80 °C (-76 ... +176 °F)
Исполнение IP 66/IP 68 (1 bar)	-20 ... +80 °C (-4 ... +176 °F)	-20 ... +80 °C (-4 ... +176 °F)
Исполнение IP 68 (25 bar), соединительный кабель PUR	-20 ... +80 °C (-4 ... +176 °F)	-20 ... +80 °C (-4 ... +176 °F)
Исполнение IP 68 (25 bar), соединительный кабель PE	-20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)	-20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)

Электромеханические данные - исполнение IP 66/IP 67 и IP 66/IP 68 (0,2 bar)¹⁴⁾

Варианты кабельного ввода

- Кабельный ввод M20 x 1,5, ½ NPT
- Кабельный ввод M20 x 1,5, ½ NPT (Ø кабеля см. в таблице ниже)
- Заглушка M20 x 1,5; ½ NPT
- Колпачок ½ NPT

Материал кабельного ввода/уплотнительной вставки	Диаметр кабеля			
	5 ... 9 mm	6 ... 12 mm	7 ... 12 mm	10 ... 14 mm
PA/NBR	●	●	–	●
Латунь, никелированная/NBR	●	●	–	–
Нержавеющая сталь/NBR	–	–	●	–

¹³⁾ 2 g для исполнения устройства с 2-камерным корпусом из нержавеющей стали

¹⁴⁾ IP 66/IP 68 (0,2 bar) только при абсолютном давлении.

Сечение провода (пружинные клеммы)

– Сплошной провод, жила	0,2 ... 2,5 мм ² (AWG 24 ... 14)
– Жила с гильзой	0,2 ... 1,5 мм ² (AWG 24 ... 16)

Электромеханические данные - Исполнение IP 68 (25 bar)

Соединительный кабель, механические данные

– Структура	Провода, компенсация растягивающей нагрузки, капилляр для выравнивания давления, экранирующая оплетка, металлическая фольга, оболочка
– Стандартная длина	5 m (16.40 ft)
– Макс. длина	25 m (82.02 ft)
– Мин. радиус изгиба при 25 °C/77 °F	25 mm (0.985 in)
– Диаметр прикл.	8 mm (0.315 in)
– Цвет PE	Черный
– Цвет PUR	Голубой

Соединительный кабель, электрические данные

– Сечение провода	0,5 мм ² (AWG 20)
– Сопротивление провода R	0,037 Ом/м (0.012 Ω/ft)

Модуль индикации и настройки

Элемент индикации	Дисплей с подсветкой
Индикация измеренного значения	
– Число цифр	5
Элементы настройки	
– 4 клавиши	[OK], [->], [+], [ESC]
– Переключатель	Bluetooth On/Off
Интерфейс Bluetooth	
– Стандартная	Bluetooth smart
– Дальность связи	25 m (82.02 ft)
Степень защиты	
– не установлен в датчике	IP 20
– установлен в корпусе без крышки	IP 40
Материалы	
– Корпус	ABS
– Смотровое окошко	Полиэстеровая пленка
Функциональная безопасность	без реактивного воздействия на SIL

Интерфейс к внешнему блоку индикации и настройки

Передача данных	Цифровая (шина I ² C)
Соединительный кабель	4-проводный

Исполнение датчика	Конструкция соединительного кабеля		
	Длина кабеля	Стандартный кабель	Экранированный
4 ... 20 mA/HART Modbus	50 m	●	–
Profibus PA, Foundation Fieldbus	25 m	–	●

Встроенные часы

Формат даты	День.Месяц.Год
Формат времени	12 h/24 h
Заводская временная зона	СЕТ
Макс. погрешность хода	10,5 мин./год

Доп. выходная величина - температура электроники

Выдача значений	
– Индикатор	через модуль индикации и настройки
– Аналоговая	через токовый выход
– Цифровая	через цифровой выход (в зависимости от исполнения электроники)
Диапазон	-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)
Разрешающая способность	< 0,1 K
Точность	±3 K

Дополнительная выходная величина - статическое давление

Выдача значений	
– Аналоговая	через токовый выход
– Цифровая	через цифровой выход (в зависимости от исполнения электроники)
Погрешность измерения ¹⁵⁾	
– Номинальное давление 40 bar/4000 kPa (абсолютное давление) ¹⁶⁾	< ±40 mbar
– Номинальное давление 160 bar/16 MPa (абсолютное давление) ¹⁷⁾	< ±160 mbar

Питание

Рабочее напряжение	8 ... 30 V DC
Потребляемая мощность	< 500 mW
Защита от включения с неправильной полярностью	Встроенная

¹⁵⁾ TD 1 : 1, относительно конечного значения диапазона измерения

¹⁶⁾ При диапазонах измерения 10 mbar, 30 mbar.

¹⁷⁾ При диапазонах измерения 100 mbar, 500 mbar, 3 bar, 16 bar

Потенциальные связи и электрическая развязка в устройстве

Электроника Не связана с потенциалом

Максимальное рабочее напряжение¹⁸⁾ 500 V AC**Защитные меры¹⁹⁾**

Материал корпуса	Степень защиты по IEC 60529	Степень защиты по NEMA
Пластик	IP 66/IP 67	Type 6P
Алюминий	IP 66/IP 67	Type 6P
	IP 66/IP 68 (0,2 bar)	Type 6P
Нержавеющая сталь, точно- е литье	IP 66/IP 67	Type 6P
	IP 66/IP 68 (0,2 bar)	Type 6P
Нержавеющая сталь (чувстви- тельный элемент при исполнении с выносным корпусом)	IP 68 (25 bar)	-

Подключение источника сетевого питания Сети категории перенапряжений III

Высота над уровнем моря

- стандартно до 2000 м (6562 ft)
- с предвключенной защитой от перенапряжения до 5000 м (16404 ft)

Степень загрязнения²⁰⁾ 4

Класс защиты (IEC 61010-1) II

Сертификация

Устройства в исполнениях с сертификацией могут иметь отличающиеся технические данные.

Для таких устройств следует учитывать соответствующую документацию, поставляемую вместе с устройством. Данную документацию также можно скачать с сайта www.vega.com, через "Gerätesuche (Seriennummer)" либо через Downloads.

11.2 Основы Modbus**Описание шины**

Протокол Modbus является коммуникационным протоколом для связи между устройствами и базируется на архитектуре ведущего/ведомого устройства (Master/Slave) или клиента/сервера (Client/Server). Посредством Modbus могут быть связаны одно ведущее и несколько ведомых устройств. Каждый абонент шины имеет однозначный адрес и может посылать данные на шину. При этом запрос исходит от ведущего устройства, а ведомое устройство, которому адресован запрос, отвечает на него. Передача данных выполняется последовательно (EIA-485) в режиме RTU. В интересующих нас здесь версиях RTU- и ASCII-Modbus данные передаются в двоичной форме. Принципиально телеграмма состоит из адреса, функции, данных и проверки передачи.

¹⁸⁾ Гальваническая развязка между электроникой и металлическими частями устройства¹⁹⁾ Степень защиты IP 66/IP 68 (0,2 bar): только в сочетании с абсолютным давлением.²⁰⁾ При эксплуатации с исполненной степенью защиты оболочки.

Архитектура шины

В версии Modbus RTU к шине может подключаться до 32 абонентов. Длина витой двухпроводной кабельной линии может составлять до 1200 м. Шина должна заканчиваться с обеих сторон оконечным сопротивлением 120 Ом на последнем абоненте шины. Сопротивление уже интегрировано в VEGADIF 85 и активируется/деактивируется посредством ползункового переключателя.

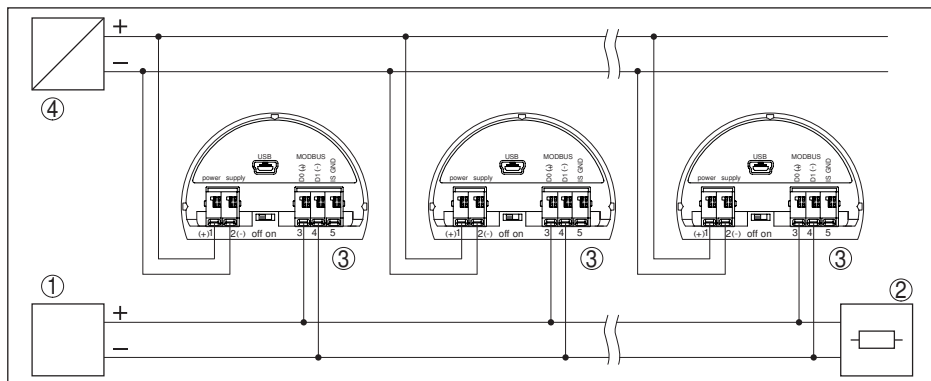


Рис. 49: Архитектура шины Modbus

- 1 RTU
- 2 Оконечное сопротивление
- 3 Абонент шины
- 4 Питание

Описание протокола

VEGADIF 85 может подключаться к следующим удаленным терминалам с протоколом Modbus RTU или ASCII.

RTU	Protocol
ABB Totalflow	Modbus RTU, ASCII
Bristol ControlWaveMicro	Modbus RTU, ASCII
Fisher ROC	Modbus RTU, ASCII
ScadaPack	Modbus RTU, ASCII
Thermo Electron Autopilot	Modbus RTU, ASCII

Параметры для шинной связи

VEGADIF 85 имеет следующие значения по умолчанию:

Параметр	Configurable Values	Default Value
Baud Rate	1200, 2400, 4800, 9600, 19200	9600
Start Bits	1	1
Data Bits	7, 8	8
Parity	None, Odd, Even	None
Stop Bits	1, 2	1

Параметр	Configurable Values	Default Value
Address range Modbus	1 ... 255	246

Стартовые биты и информационные биты не могут быть изменены.

Общая конфигурация хоста

Обмен данными, со статусом и переменными, между полевым устройством и хостом осуществляется через регистры. Для этого требуется конфигурация в хосте. Числа с плавающей запятой с одинарной точностью (4 байт) по IEEE 754 передаются в свободно выбираемом порядке следования байтов данных (Byte transmission order). Порядок следования байтов "Byte transmission order" задается в параметре "Format Code". Тем самым удаленный терминал знает регистры VEGADIF 85, которые опрашиваются для получения переменных и сведений о статусе.

Format Code	Byte transmission order
0	ABCD
1	CDAB
2	DCBA
3	BADC

11.3 Регистры Modbus

Holding Register

Регистры временного хранения состоят из 16 бит. Они могут считываться и записываться. Перед каждой командой передается адрес (1 байт), после каждой команды передается CRC (2 байт).

Register Name	Register Number	Type	Configurable Values	Default Value	Unit
Address	200	Word	1 ... 255	246	–
Baud Rate	201	Word	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600	9600	–
Parity	202	Word	0 = None, 1 = Odd, 2 = Even	0	–
Stopbits	203	Word	1 = None, 2 = Two	1	–
Delay Time	206	Word	10 ... 250	50	ms
Byte Oder (Floating point format)	3000	Word	0, 1, 2, 3	0	–

Входные регистры

Входные регистры состоят из 16 бит. Они могут только считываться. Перед каждой командой передается адрес (1 байт), после каждой команды передается CRC (2 байт).

PV, SV, TV и QV могут быть заданы через DTM датчика.

Register Name	Register Number	Type	Note
Status	100	DWord	Bit 0: Invalid Measurement Value PV Bit 1: Invalid Measurement Value SV Bit 2: Invalid Measurement Value TV Bit 3: Invalid Measurement Value QV
PV Unit	104	DWord	Unit Code
PV	106		Primary Variable in Byte Order CDAB
SV Unit	108	DWord	Unit Code
SV	110		Secondary Variable in Byte Order CDAB
TV Unit	112	DWord	Unit Code
TV	114		Third Variable in Byte Order CDAB
QV Unit	116	DWord	Unit Code
QV	118		Quarternary Variable in Byte Order CDAB
Status	1300	DWord	See Register 100
PV	1302		Primary Variable in Byte Order of Register 3000
SV	1304		Secondary Variable in Byte Order of Register 3000
TV	1306		Third Variable in Byte Order of Register 3000
QV	1308		Quarternary Variable in Byte Order of Register 3000
Status	1400	DWord	See Register 100
PV	1402		Primary Variable in Byte Order CDAB
Status	1412	DWord	See Register 100
SV	1414		Secondary Variable in Byte Order CDAB
Status	1424	DWord	See Register 100
TV	1426		Third Variable in Byte Order CDAB
Status	1436	DWord	See Register 100
QV	1438		Quarternary Variable in Byte Order CDAB
Status	2000	DWord	See Register 100
PV	2002	DWord	Primary Variable in Byte Order ABCD (Big Endian)
SV	2004	DWord	Secondary Variable in Byte Order ABCD (Big Endian)
TV	2006	DWord	Third Variable in Byte Order ABCD (Big Endian)
QV	2008	DWord	Quarternary Variable in Byte Order ABCD (Big Endian)
Status	2100	DWord	See Register 100
PV	2102	DWord	Primary Variable in Byte Order DCBA (Little Endian)
SV	2104	DWord	Secondary Variable in Byte Order DCBA (Little Endian)
TV	2106	DWord	Third Variable in Byte Order ABCD DCBA (Little Endian)

Register Name	Register Number	Type	Note
QV	2108	DWord	Quarternary Variable in Byte Order DCBA (Little Endian)
Status	2200	DWord	See Register 100
PV	2202	DWord	Primary Variable in Byte Order BACD (Middle Endian)
SV	2204	DWord	Secondary Variable in Byte Order BACD (Middle Endian)
TV	2206	DWord	Third Variable in Byte Order BACD (Middle Endian)
QV	2208	DWord	Quarternary Variable in Byte Order BACD (Middle Endian)

Unit Codes for Register 104, 108, 112, 116

Unit Code	Measurement Unit
32	Degree Celsius
33	Degree Fahrenheit
40	US Gallon
41	Liters
42	Imperial Gallons
43	Cubic Meters
44	Feet
45	Meters
46	Barrels
47	Inches
48	Centimeters
49	Millimeters
111	Cubic Yards
112	Cubic Feet
113	Cubic Inches

11.4 Команды Modbus RTU

FC3 Read Holding Register

Этой командой может считываться любое количество (1-127) регистров временного хранения. Передается стартовый регистр, с которого должно начинаться считывание, и число регистров.

	Параметр	Length	Code/Data
Request:	Function Code	1 Byte	0x03
	Start Address	2 Bytes	0x0000 to 0xFFFF
	Number of Registers	2 Bytes	1 to 127 (0x7D)

	Параметр	Length	Code/Data
Response:	Function Code	1 Byte	0x03
	Start Address	2 Bytes	2*N
	Register Value	N*2 Bytes	Data

FC4 Read Input Register

Этой командой может считываться любое количество (1-127) входных регистров. Передается стартовый регистр, с которого должно начинаться считывание, и число регистров.

	Параметр	Length	Code/Data
Request:	Function Code	1 Byte	0x04
	Start Address	2 Bytes	0x0000 to 0xFFFF
	Number of Registers	N*2 Bytes	1 to 127 (0x7D)
Response:	Function Code	1 Byte	0x04
	Start Address	2 Bytes	2*N
	Register Value	N*2 Bytes	Data

FC6 Write Single Register

Этим кодом функции может записываться отдельный регистр временного хранения.

	Параметр	Length	Code/Data
Request:	Function Code	1 Byte	0x06
	Start Address	2 Bytes	0x0000 to 0xFFFF
	Number of Registers	2 Bytes	Data
Response:	Function Code	1 Byte	0x04
	Start Address	2 Bytes	2*N
	Register Value	2 Bytes	Data

FC8 Diagnostics

Этим кодом функции могут запускаться различные диагностические функции или считываться диагностические значения.

	Параметр	Length	Code/Data
Request:	Function Code	1 Byte	0x08
	Sub Function Code	2 Bytes	
	Data	N*2 Bytes	Data
Response:	Function Code	1 Byte	0x08
	Sub Function Code	2 Bytes	
	Data	N*2 Bytes	Data

Преобразованные коды функций:

Sub Function Code	Имя
0x00	Return Data Request
0x0B	Return Message Counter

При субкоде функции 0x00 может быть записано только 16-битовое значение.

FC16 Write Multiple Register

Этим кодом функции могут быть записаны несколько регистров временного хранения. Могут быть записаны только регистры, которые следуют непосредственно друг за другом в одном запросе. Если между регистрами находятся пробелы (регистры не существуют), они не могут быть записаны в телеграмме.

	Параметр	Length	Code/Data
Request:	Function Code	1 Byte	0x10
	Start Address	2 Bytes	0x0000 to 0xFFFF
	Register Value	2 Bytes	0x0001 to 0x007B
	Byte Number	1 Byte	2*N
	Register Value	N*2 Bytes	Data
Response:	Function Code	1 Byte	0x10
	Sub Function Code	2 Bytes	0x0000 to 0xFFFF
	Data	2 Bytes	0x01 to 0x7B

FC17 Report Slave ID

Этим кодом функции могут запрашиваться Slave ID.

Request:

	Параметр	Length	Code/Data
Request:	Function Code	1 Byte	0x11
Response:	Function Code	1 Byte	0x11
	Byte Number	1 Byte	
	Slave ID	1 Byte	
	Run Indicator Status	1 Byte	

FC43 Sub 14, Read Device Identification

Этим кодом функции может запрашиваться Device Identification.

	Параметр	Length	Code/Data
Request:	Function Code	1 Byte	0x2B
	MEI Type	1 Byte	0x0E
	Read Device ID Code	1 Byte	0x01 to 0x04
	Object ID	1 Byte	0x00 to 0xFF

	Параметр	Length	Code/Data
Response:	Function Code	1 Byte	0x2B
	MEI Type	1 Byte	0x0E
	Read Device ID Code	1 Byte	0x01 to 0x04
	Confirmity Level	1 Byte	0x01, 0x02, 0x03, 0x81, 0x82, 0x83
	More follows	1 Byte	00/FF
	Next Object ID	1 Byte	Object ID number
	Number of Objects	1 Byte	
	List of Object ID	1 Byte	
	List of Object length	1 Byte	
	List of Object value	1 Byte	Depending on the Object ID

11.5 Команды Levelmaster

VEGADIF 85 может также подключаться к удаленным терминалам с протоколом Levelmaster. Протокол Levelmaster часто обозначается как протокол "Siemens" или "Tank".

RTU	Protocol
ABB Totalflow	Levelmaster
Kimray DACC 2000/3000	Levelmaster
Thermo Electron Autopilot	Levelmaster

Параметры для шинной связи

VEGADIF 85 имеет следующие значения по умолчанию:

Параметр	Configurable Values	Default Value
Baud Rate	1200, 2400, 4800, 9600, 19200	9600
Start Bits	1	1
Data Bits	7, 8	8
Parity	None, Odd, Even	None
Stop Bits	1, 2	1
Address range Levelmaster	32	32

В основе команд Levelmaster лежит следующий синтаксис:

- Заглавные буквы стоят в начале определенных полей данных
- Маленькие буквы стоят в поле данных
- Все команды завершаются с "<cr>" (carriage return)
- Все команды начинаются с "Uuu", где "uu" - это адрес (00-31)
- "*" может использоваться как джокер для каждой позиции в адресе. Датчик всегда преобразует его в свой адрес. Если датчиков больше одного, джокер использовать нельзя, иначе будут отвечать несколько ведомых устройств.
- Команды, которые изменяют устройство, посылают обратно команду с завершающим "OK". "EE-ERROR" замещает "OK", если при изменении конфигурации была проблема.

Report Level (and Temperature)

	Параметр	Length	Code/Data
Request:	Report Level (and Temperature)	4 characters ASCII	Uuu?
Response:	Report Level (and Temperature)	24 characters ASCII	UuuDIII.IIFttEeeeeWwww uu = Address III.II = PV in inches ttt = Temperature in Fahrenheit eeee = Error number (0 no error, 1 level data not readable) www = Warning number (0 no warning)

PV in inches (значение PV в дюймах) повторяется, если "Set number of floats" установлено на 2 и тогда может передаваться два измеренных значения. Значение PV передается как первое измеренное значение, SV - как второе измеренное значение.

**Информация:**

Максимальное передаваемое значение для PV составляет 999.99 дюйм (соответствует пригл. 25,4 м).

Если в протоколе Levelmaster должно передаваться еще значение температуры, то значение TV в датчике должно быть установлено на температуру.

PV, SV, и TV могут быть заданы через DTM датчика.

Report Unit Number

	Параметр	Length	Code/Data
Request:	Report Unit Number	5 characters ASCII	U**N?
Response:	Report Level (and Temperature)	6 characters ASCII	UuuNnn

Assign Unit Number

	Параметр	Length	Code/Data
Request:	Assign Unit Number	6 characters ASCII	UuuNnn
Response:	Assign Unit Number	6 characters ASCII	UuuNOK uu = new Address

Set number of Floats

	Параметр	Length	Code/Data
Request:	Set number of Floats	5 characters ASCII	UuuFn
Response:	Set number of Floats	6 characters ASCII	UuuFOK

Если число установлено на 0, уровень возвращаться больше не будет.

Set Baud Rate

	Параметр	Length	Code/Data
Request:	Set Baud Rate	8 (12) characters ASCII	UuuBbbbb[b][pds] Bbbbb[b] = 1200, 9600 (default) pds = parity, data length, stop bit (optional) parity: none = 81, even = 71 (default), odd = 71
Response:	Set Baud Rate	11 characters ASCII	

Пример: U01B9600E71

Устройство по адресу 1 изменить на скорость передачи 9600, четность - четный, 7 битов данных, 1 стоповый бит

Set Receive to Transmit Delay

	Параметр	Length	Code/Data
Request:	Set Receive to Transmit Delay	7 characters ASCII	UuuRmmm mmm = milliseconds (50 up to 250), default = 127 ms
Response:	Set Receive to Transmit Delay	6 characters ASCII	UuuROK

Report Number of Floats

	Параметр	Length	Code/Data
Request:	Set Receive to Transmit Delay	4 characters ASCII	UuuF
Response:	Set Receive to Transmit Delay	5 characters ASCII	UuuFn n = number of measurement values (0, 1 or 2)

Report Receive to Transmit Delay

	Параметр	Length	Code/Data
Request:	Report Receive to Transmit Delay	4 characters ASCII	UuuR
Response:	Report Receive to Transmit Delay	7 characters ASCII	UuuRmmm mmm = milliseconds (50 up to 250), default = 127 ms

Коды ошибок

Error Code	Name
EE-Error	Error While Storing Data in EEPROM
FR-Error	Error in Frame (too short, too long, wrong data)

Error Code	Name
LV-Error	Value out of limits

11.6 Конфигурация типичного хоста Modbus

Fisher ROC 809

Схема подключения

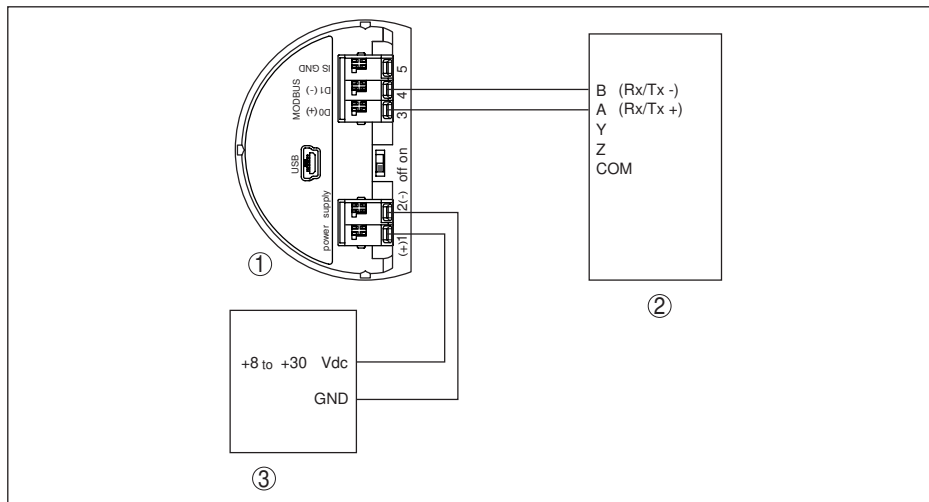


Рис. 50: Подключение VEGADIF 85 к RTU Fisher ROC 809

- 1 VEGADIF 85
- 2 RTU Fisher ROC 809
- 3 Питание

Параметр

Параметр	Value
Baud Rate	9600
Floating Point Format Code	0
RTU Data Type	Conversion Code 66
Input Register Base Number	0

Базовый номер входных регистров всегда прибавляется к адресу входного регистра VEGADIF 85.

Поэтому для RTU Fisher ROC 809 как адрес регистра должен быть задан адрес 1300.

ABB Total Flow

Схема подключения

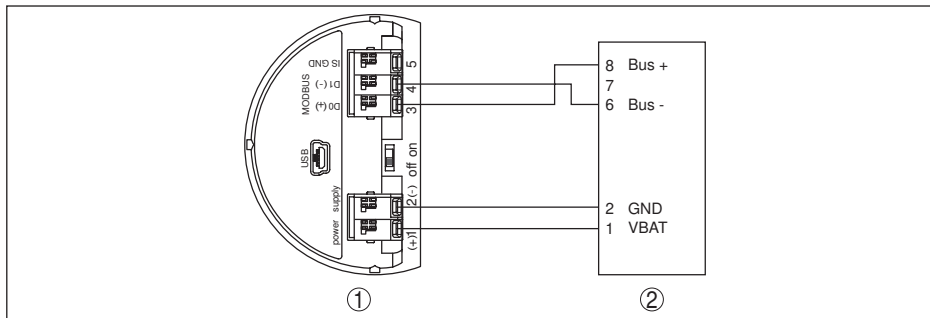


Рис. 51: Подключение VEGADIF 85 к RTU ABB Total Flow

- 1 VEGADIF 85
- 2 RTU ABB Total Flow

Параметр

Параметр	Value
Baud Rate	9600
Floating Point Format Code	0
RTU Data Type	16 Bit Modicon
Input Register Base Number	1

Базовый номер входных регистров всегда прибавляется к адресу входного регистра VEGADIF 85.

Поэтому для RTU ABB Total Flow как адрес регистра для 1302 должен быть задан адрес 1303.

Thermo Electron Autopilot

Схема подключения

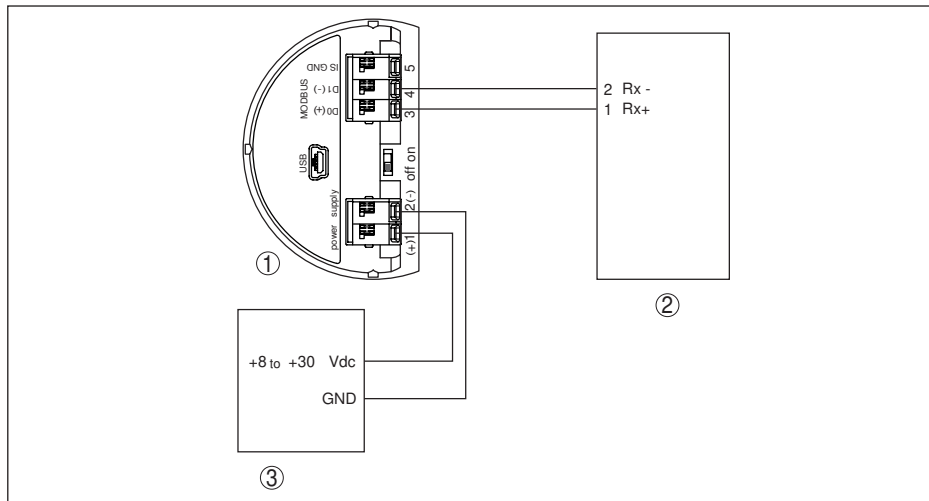


Рис. 52: Подключение VEGADIF 85 к RTU Thermo Electron Autopilot

- 1 VEGADIF 85
- 2 RTU Thermo Electron Autopilot
- 3 Питание

Параметр

Параметр	Value
Baud Rate	9600
Floating Point Format Code	0
RTU Data Type	IEE Fit 2R
Input Register Base Number	0

Базовый номер входных регистров всегда прибавляется к адресу входного регистра VEGADIF 85.

Поэтому для RTU Thermo Electron Autopilot как адрес регистра для 1300 должен быть задан адрес 1300.

Bristol ControlWave Micro

Схема подключения

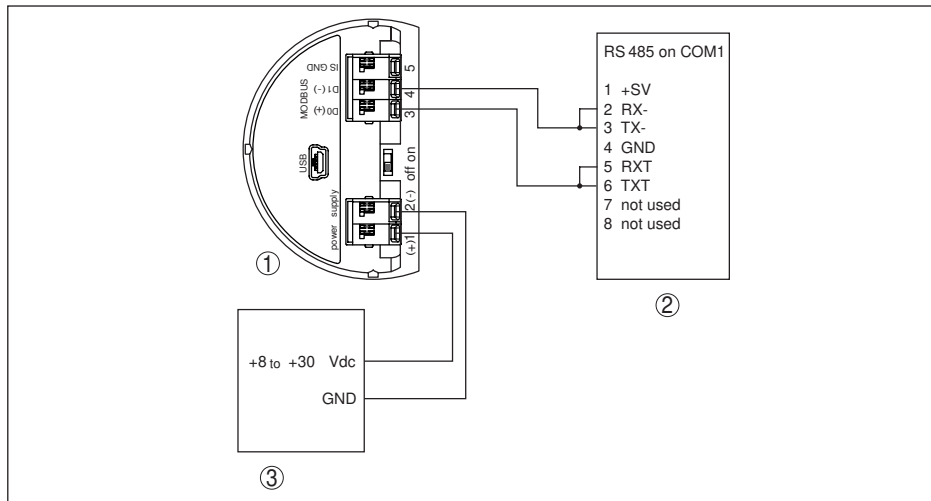


Рис. 53: Подключение VEGADIF 85 к RTU Bristol ControlWave Micro

- 1 VEGADIF 85
- 2 RTU Bristol ControlWave Micro
- 3 Питание

Параметр

Параметр	Value
Baud Rate	9600
Floating Point Format Code	2 (FC4)
RTU Data Type	32-bit registers as 2 16-bit registers
Input Register Base Number	1

Базовый номер входных регистров всегда прибавляется к адресу входного регистра VEGADIF 85.

Поэтому для RTU Bristol ControlWave Micro как адрес регистра для 1302 должен быть задан адрес 1303.

ScadaPack

Схема подключения

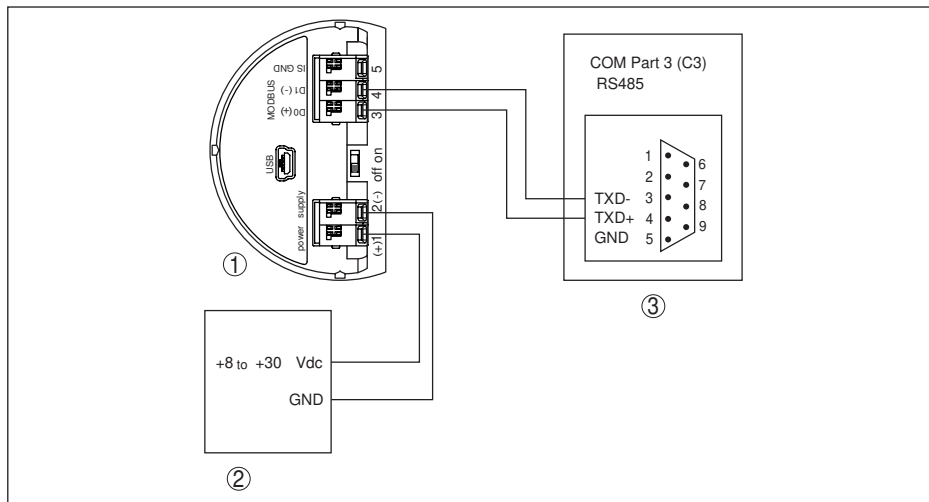


Рис. 54: Подключение VEGADIF 85 к RTU ScadaPack

- 1 VEGADIF 85
- 2 RTU ScadaPack
- 3 Питание

Параметр

Параметр	Value
Baud Rate	9600
Floating Point Format Code	0
RTU Data Type	Floating Point
Input Register Base Number	30001

Базовый номер входных регистров всегда прибавляется к адресу входного регистра VEGADIF 85.

Поэтому для RTU ScadaPack как адрес регистра для 1302 должен быть задан адрес 31303.

11.7 Расчет суммарной погрешности

Суммарная погрешность преобразователя давления показывает максимальную ожидаемую на практике погрешность измерения. Она также называется максимальной практической погрешностью или рабочей погрешностью.

По DIN 16086, общая погрешность F_{total} равна сумме основной погрешности F_{perf} и долгосрочной стабильности F_{stab} :

$$F_{total} = F_{perf} + F_{stab}$$

Основная погрешность F_{perf} складывается из термического изменения нулевого сигнала и выходного диапазона F_T и погрешности измерения $F_{кл}$:

$$F_{perf} = \sqrt{(F_T)^2 + (F_{кл})^2}$$

Термическое изменение нулевого сигнала и выходного диапазона F_T см. в гл. "Технические данные".

Это действительно для цифрового выхода HART, Profibus PA или Foundation Fieldbus или Modbus.

Для выхода 4 ... 20 mA добавляется термическое изменение токового выхода F_a :

$$F_{\text{perf}} = \sqrt{((F_T)^2 + (F_{\text{кл}})^2 + (F_a)^2)}$$

Список символов:

- F_{total} : суммарная погрешность
- $F_{\text{кл}}$: основная погрешность
- F_{stab} : Долгосрочная стабильность
- F_T : Термическое изменение нулевого сигнала и выходного диапазона (температурная погрешность)
- $F_{\text{кл}}$: погрешность измерения
- F_a : термическое изменение токового выхода
- FMZ: Дополнительный коэффициент от исполнения измерительной ячейки
- FTD: Дополнительный коэффициент от Turn Down

11.8 Расчет суммарной погрешности - практический пример

Данные

Измерение дифференциального давления на обогреваемом паром сушильном цилиндре бумагоделательной машины, входное давление 2,5 bar, выходное давление 2 bar, дифференциальное давление **500 mbar** (50 kPa), температура среды на измерительной ячейке 60 °C

VEGADIF 85 с диапазоном измерения **500 mbar**, погрешность измерения < 0,1 %

Необходимые значения для температурной погрешности F_T , погрешности измерения $F_{\text{кл}}$ и долгосрочной стабильности F_{stab} берутся из технических данных.

1. Расчет Turn Down

$$TD = 500 \text{ mbar} / 500 \text{ mbar}$$

$$TD = \mathbf{1 : 1}$$

2. Определение температурной погрешности F_T

Диапазон измерения	-10 ... +60 °C / +14 ... +140 °F	-40 ... -10 °C / -40 ... +14 °F und +60 ... +85 °C / +140 ... +185 °F
10 mbar (1 kPa)/0.145 psi	< ±0,15 % + 0,20 % x TD	< ±0,4 % + 0,3 % x TD
30 mbar (3 kPa)/0.44 psi	< ±0,10 % + 0,10 % x TD	< ±0,15 % + 0,15 % x TD
100 mbar (10 kPa)/1.5 psi	< ±0,15 % + 0,15 % x TD	< ±0,15 % + 0,20 % x TD
500 mbar (50 kPa)/7.3 psi	< ±0,08 % + 0,05 % x TD	< ±0,12 % + 0,06 % x TD
3 bar (300 kPa)/43.51 psi		
16 bar (1600 kPa)/232.1 psi	< ±0,15 % + 0,015 % x TD	< ±0,15 % + 0,20 % x TD

$$F_T = \mathbf{0,08 \% + 0,05 \% \times TD}$$

$$F_T = \mathbf{0,13 \%}$$

3. Определение погрешности измерения и долгосрочной стабильности

Диапазон измерения	TD 1 : 1 до 5 : 1	TD > 5 : 1	TD > 10 : 1
10 mbar (1 kPa)/0.145 psi	< ±0,1 % x TD		< ±0,02 % x TD
30 mbar (3 kPa)/0.44 psi			
100 mbar (10 kPa)/1.5 psi	< ±0,065 %		< ±(0,035 % + 0,01 %) x TD
500 mbar (50 kPa)/7.3 psi			
3 bar (300 kPa)/43.51 psi			< ±(0,015 % + 0,005 %) x TD
16 bar (1600 kPa)/232.1 psi			< ±(0,035 % + 0,01 %) x TD

Диапазон измерения	Дифференциальное давление	Статическое давление
10 mbar (1 kPa)/0.145 psi	< 0,1 % x TD	< 0,1 %
30 mbar (3 kPa)/0.44 psi		
100 mbar (10 kPa)/1.5 psi		
500 mbar (50 kPa)/7.3 psi		
3 bar (300 kPa)/43.51 psi		
16 bar (1600 kPa)/232.1 psi		

4. Расчет суммарной погрешности - цифровой выходной сигнал

- Шаг 1: Основная погрешность F_{perf}

$$F_{perf} = \sqrt{(F_T)^2 + (F_{KI})^2}$$

$$F_T = 0,13 \%$$

$$F_{KI} = 0,065 \%$$

$$F_{perf} = \sqrt{(0,13 \%)^2 + (0,065 \%)^2}$$

$$F_{perf} = 0,15 \%$$

- Шаг 2: Суммарная погрешность F_{total}

$$F_{total} = F_{perf} + F_{stab}$$

$$F_{perf} = 0,15 \%$$
 (результат из шага 1)

$$F_{stab} = (0,1 \% \times TD)$$

$$F_{stab} = (0,1 \% \times 1)$$

$$F_{stab} = 0,1 \%$$

$$F_{total} = 0,15 \% + 0,1 \% = 0,25 \%$$

Суммарная погрешность измерения составляет 0,25 %.

Погрешность измерения в bar: 0,25 % от 500 mbar = 1,25 mbar

Пример показывает, что на практике погрешность измерения может быть значительно выше, чем основная погрешность. Причинами являются влияние температуры и изменение измерительного диапазона (Turn Down).

11.9 Размеры, исполнения узла присоединения к процессу

На следующих чертежах показаны только некоторые из возможных исполнений. Чертежи с размерами можно также загрузить с сайта www.vega.com через "Downloads" и "Drawings".

Корпус

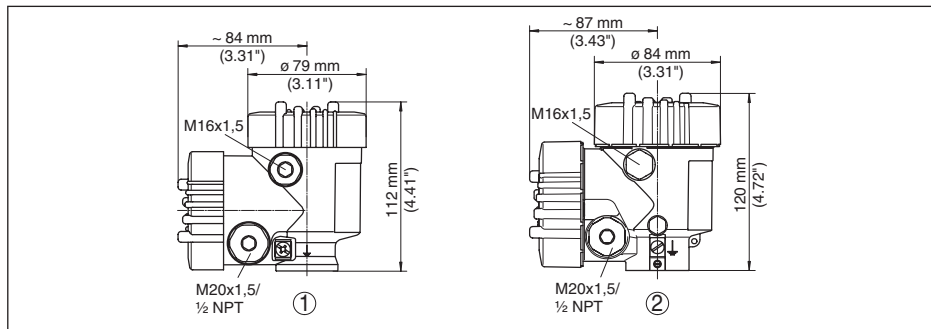


Рис. 55: Размеры корпуса - с установленным модулем индикации и настройки корпус выше на 9 мм (0.35 in)

- 1 Пластиковый корпус
- 2 Корпус из алюминия или нержавеющей стали

Выпуск воздуха на оси процесса

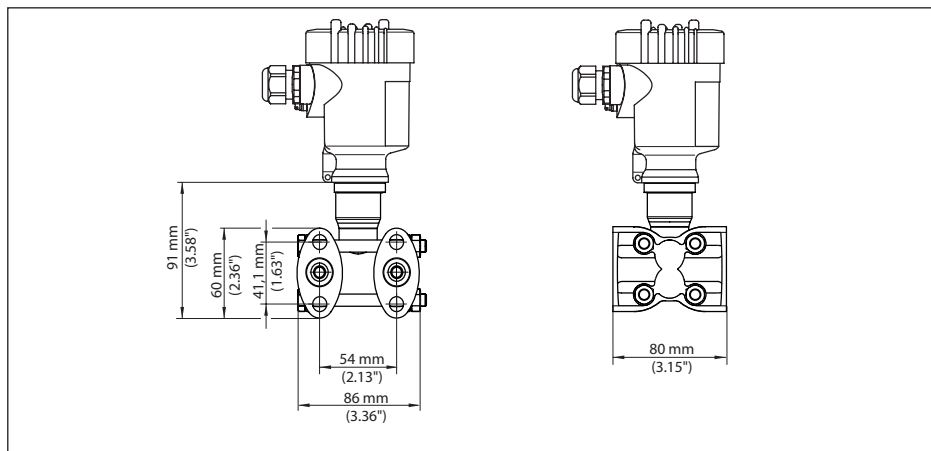


Рис. 56: VEGADIF 85 - выпуск воздуха на оси процесса

Подключение	Крепление	Материал	Комплект поставки
1/4-18 NPT, IEC 61518	7/16-20 UNF	316L	вкл. 2 воздушных вентиля
1/4-18 NPT, IEC 61518	7/16-20 UNF	Alloy C276 (2.4819)	

Выпуск воздуха сбоку

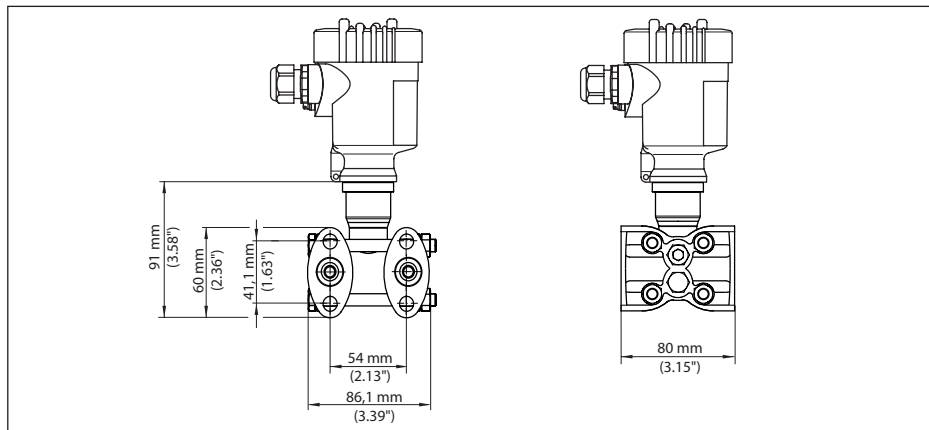


Рис. 57: VEGADIF 85 - выпуск воздуха сбоку

Подключение	Крепление	Материал	Комплект поставки
¼-18 NPT, IEC 61518	7/16-20 UNF	316L	вкл. 4 резьбовые пробки и 2 воздушных вентиля
¼-18 NPT, IEC 61518	7/16-20 UNF	Alloy C276 (2.4819)	

Овальный фланец, подготовлен для монтажа изолирующей диафрагмы

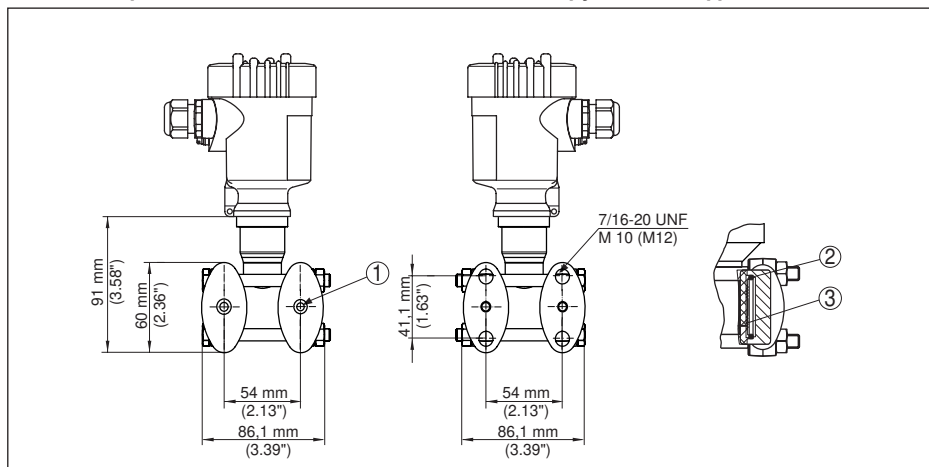


Рис. 58: Слева: Присоединение VEGADIF 85 подготовлено для монтажа изолирующей диафрагмы. Справа: Положение медного уплотнительного кольца

- 1 Монтаж изолирующей диафрагмы
- 2 Медное уплотнительное кольцо
- 3 Разделительная мембрана

11.10 Защита прав на интеллектуальную собственность

VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see www.vega.com.

VEGA Produktfamilien sind weltweit geschützt durch gewerbliche Schutzrechte.

Nähere Informationen unter www.vega.com.

Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuelle. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site www.vega.com.

VEGA líneas de productos están protegidas por los derechos en el campo de la propiedad industrial. Para mayor información revise la pagina web www.vega.com.


Линии продукции фирмы ВЕГА защищаются по всему миру правами на интеллектуальную собственность. Дальнейшую информацию смотрите на сайте www.vega.com.

VEGA系列产品在全球享有知识产权保护。

进一步信息请参见网站www.vega.com。

11.11 Товарный знак

Все используемые фирменные марки, а также торговые и фирменные имена являются собственностью их законного владельца/автора.

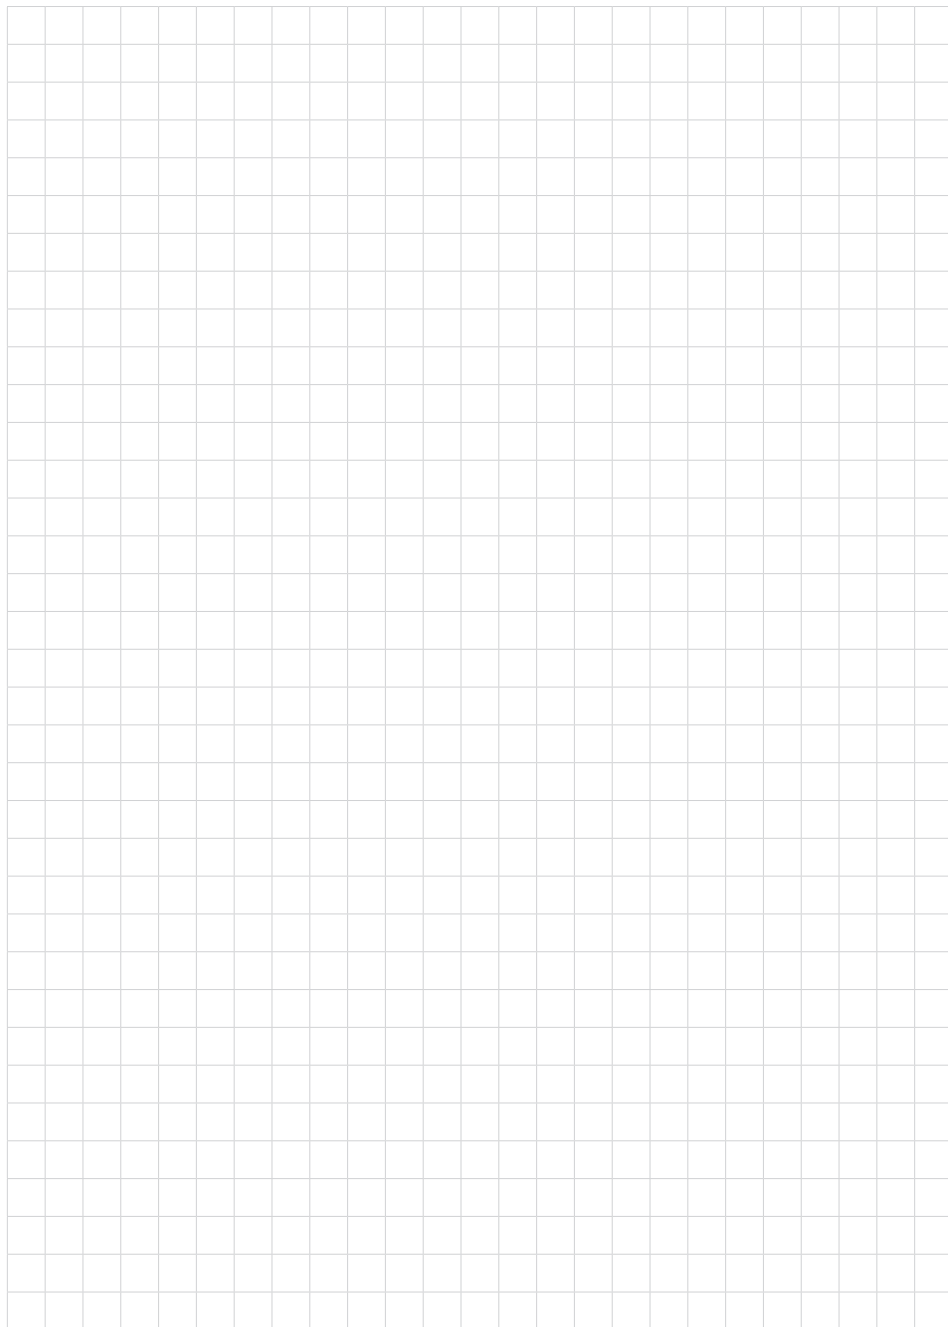

Дата печати:

VEGA



Вся приведенная здесь информация о комплектности поставки, применении и условиях эксплуатации датчиков и систем обработки сигнала соответствует фактическим данным на момент.

Возможны изменения технических данных

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2018



53571-RU-180515

VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Germany

Phone +49 7836 50-0
Fax +49 7836 50-201
E-mail: info.de@vega.com
www.vega.com